




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

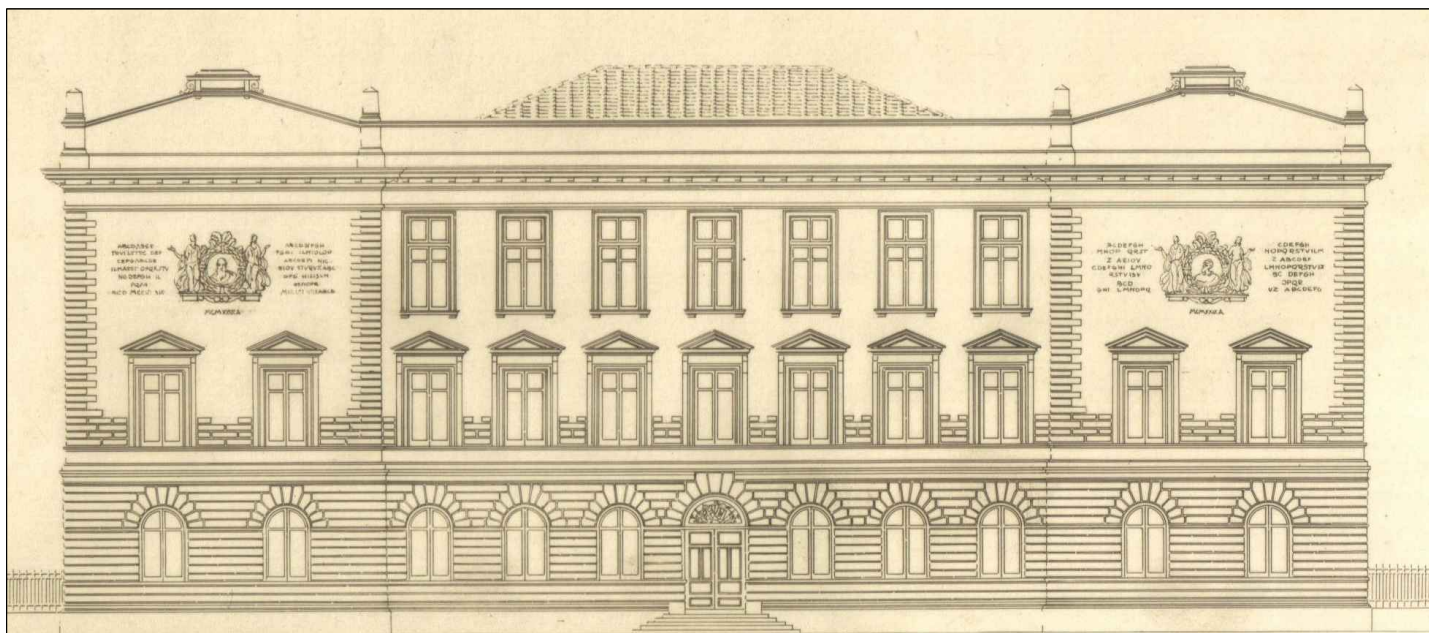

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO DI VIA ARCHIRAFI N. 34

PROGETTAZIONE:

Area Tecnica dell'Università
degli Studi di Palermo

Progettazione architettonica:

arch. Domenico Policarpo _____

arch. Giuseppe Rotolo _____

Collaboratori:

Geom. Maurizio Di Falco

Dis. CAD Salvatore Di Martino

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
arch. Giuseppe Rotolo

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
ing. Antonio Sorce


Elaborati grafici

G

Inquadramento territoriale	Tav. 1
Prospetto "A" su Via Archirafi	Tav. 2
Prospetto "B" su Orto Botanico	Tav. 3
Prospetti "C-E" su edificio al civ. 32	Tav. 4
Prospetti "D-F" su edificio al civ. 36	Tav. 5
Pianta del piano rialzato	Tav. 6
Pianta del piano primo	Tav. 7
Pianta del piano secondo	Tav. 8
Particolare recinzione su Via Archirafi	Tav. 9
Particolare del cornicione di coronamento	Tav. 10
Particolare timpano infisso al piano primo	Tav. 11
Infisso tipo del piano rialzato (sezione orizz. e vert.)	Tav. 12
Infisso tipo del piano rialzato (prospetto interno)	Tav. 13
Infisso tipo del piano rialzato (prospetto int. con scuri)	Tav. 14
Infisso tipo del piano primo (sezione orizz. e vert.)	Tav. 15
Infisso tipo del piano primo (prospetto interno)	Tav. 16
Infisso tipo del piano primo (prospetto int. con scuri)	Tav. 17
Particolare pianta del piano rialzato con rampa disabili	Tav. 18
Particolare prospetto su Via Archirafi con rampa disabili	Tav. 19

Giugno 2018

scale varie

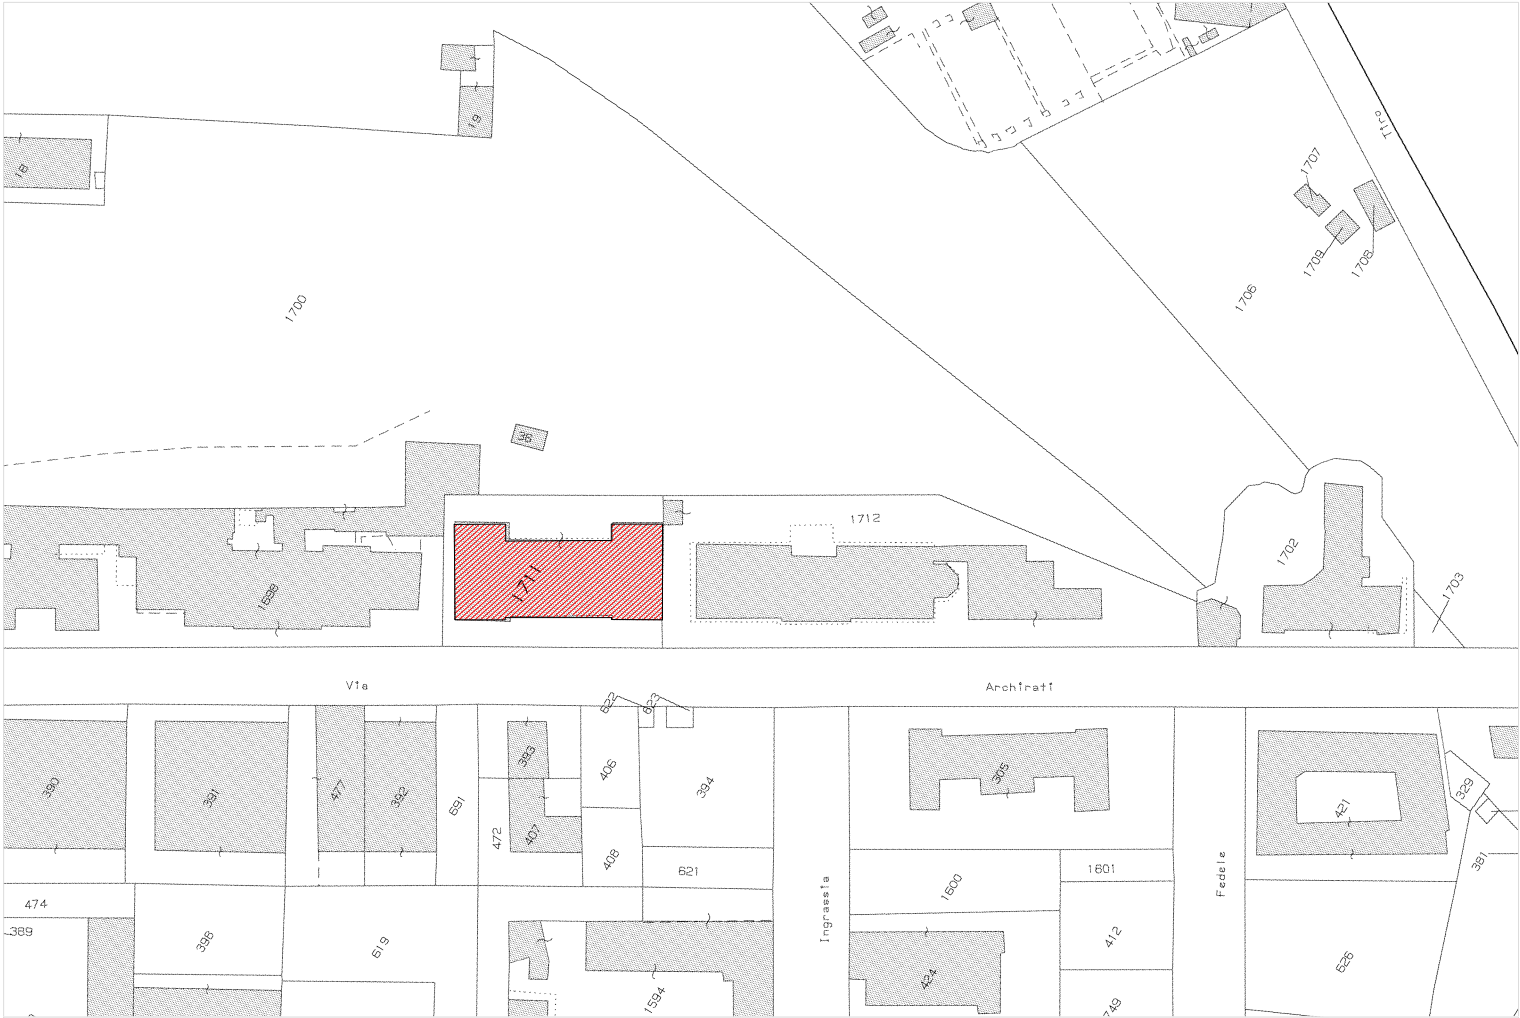

Planimetria catastale - stralcio del foglio di mappa n. 63 - Scala 1:2000



Aerofotogrammetria dell'area di intervento

Carta tecnica dell'area di intervento - Scala 1:2000

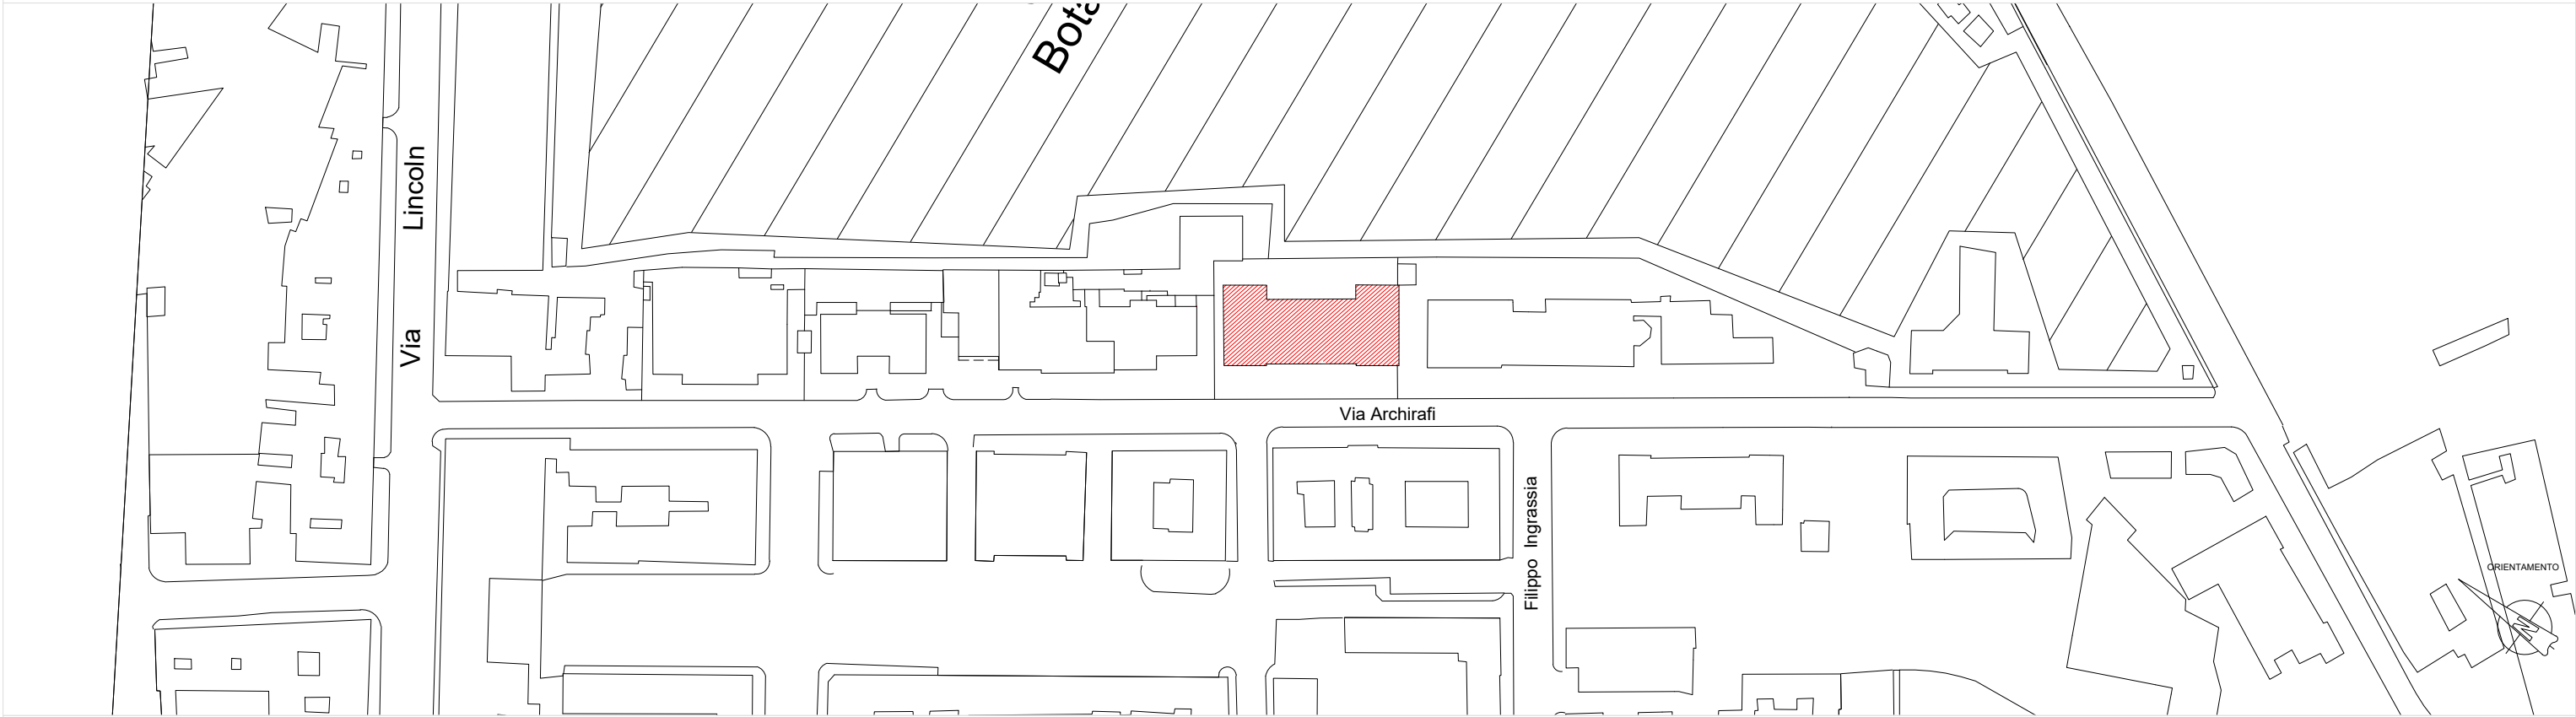


TAVOLA 1 - INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

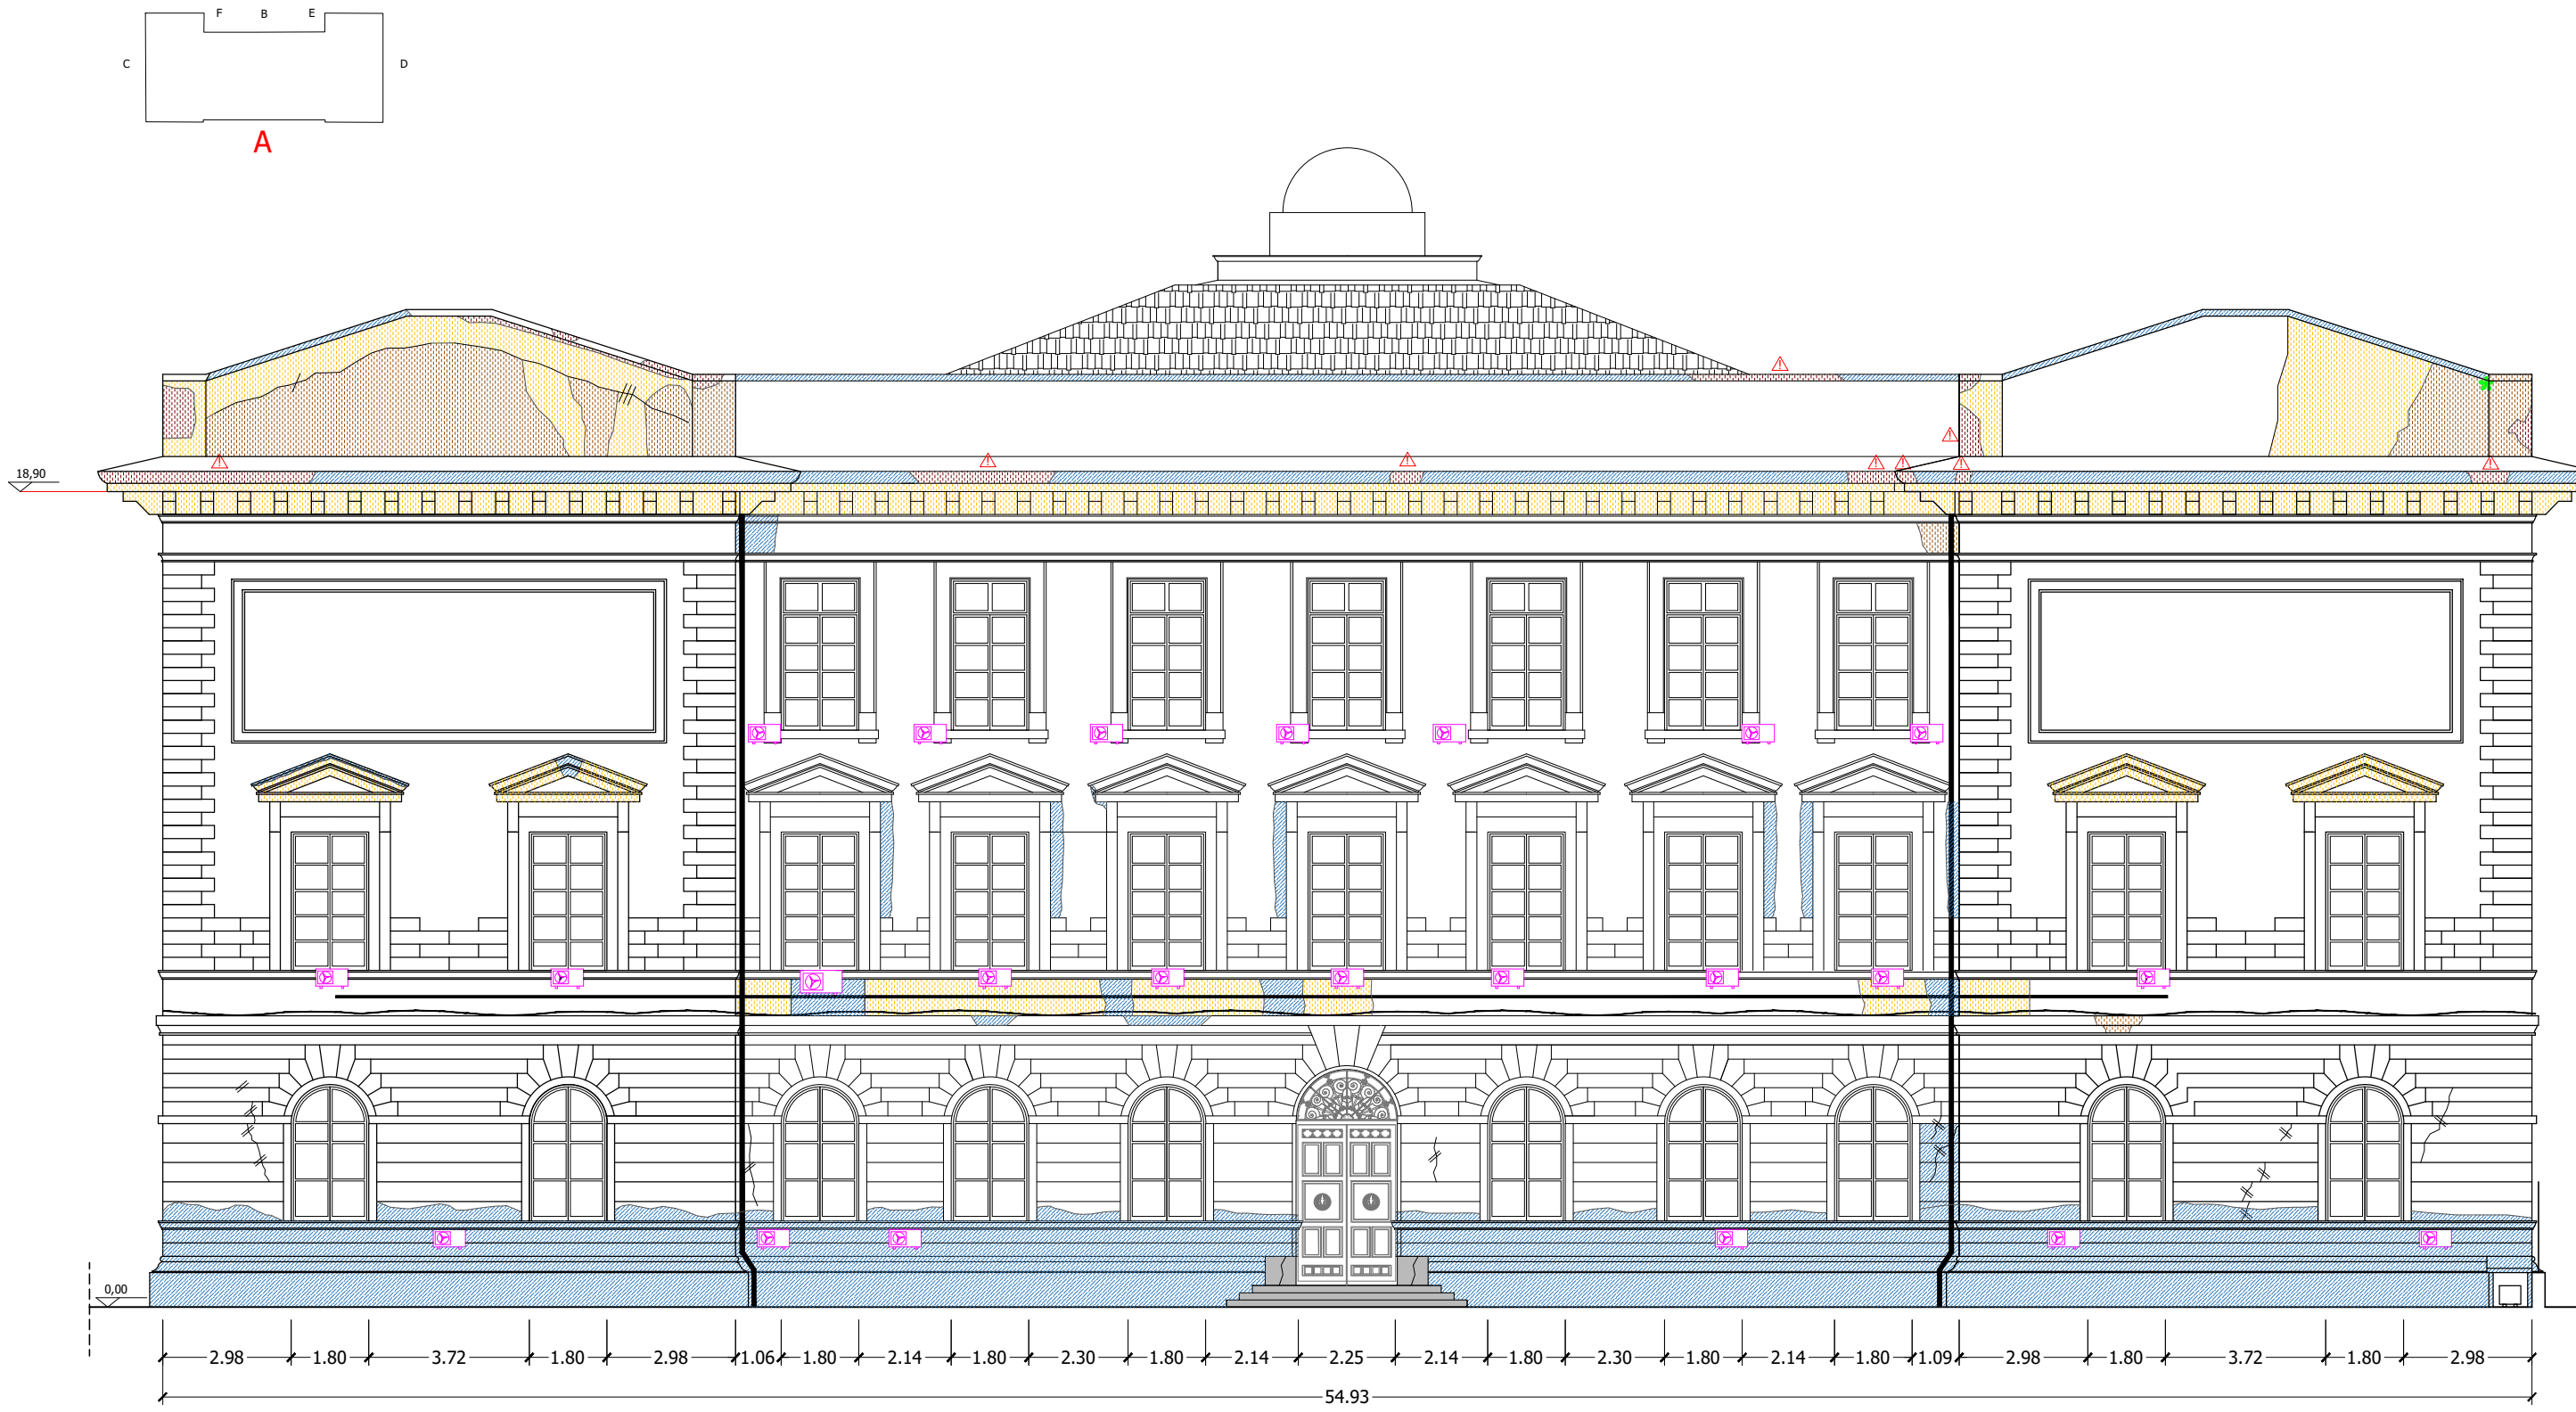


TAVOLA 2 - PROSPETTO SU VIA ARCHIRAFI




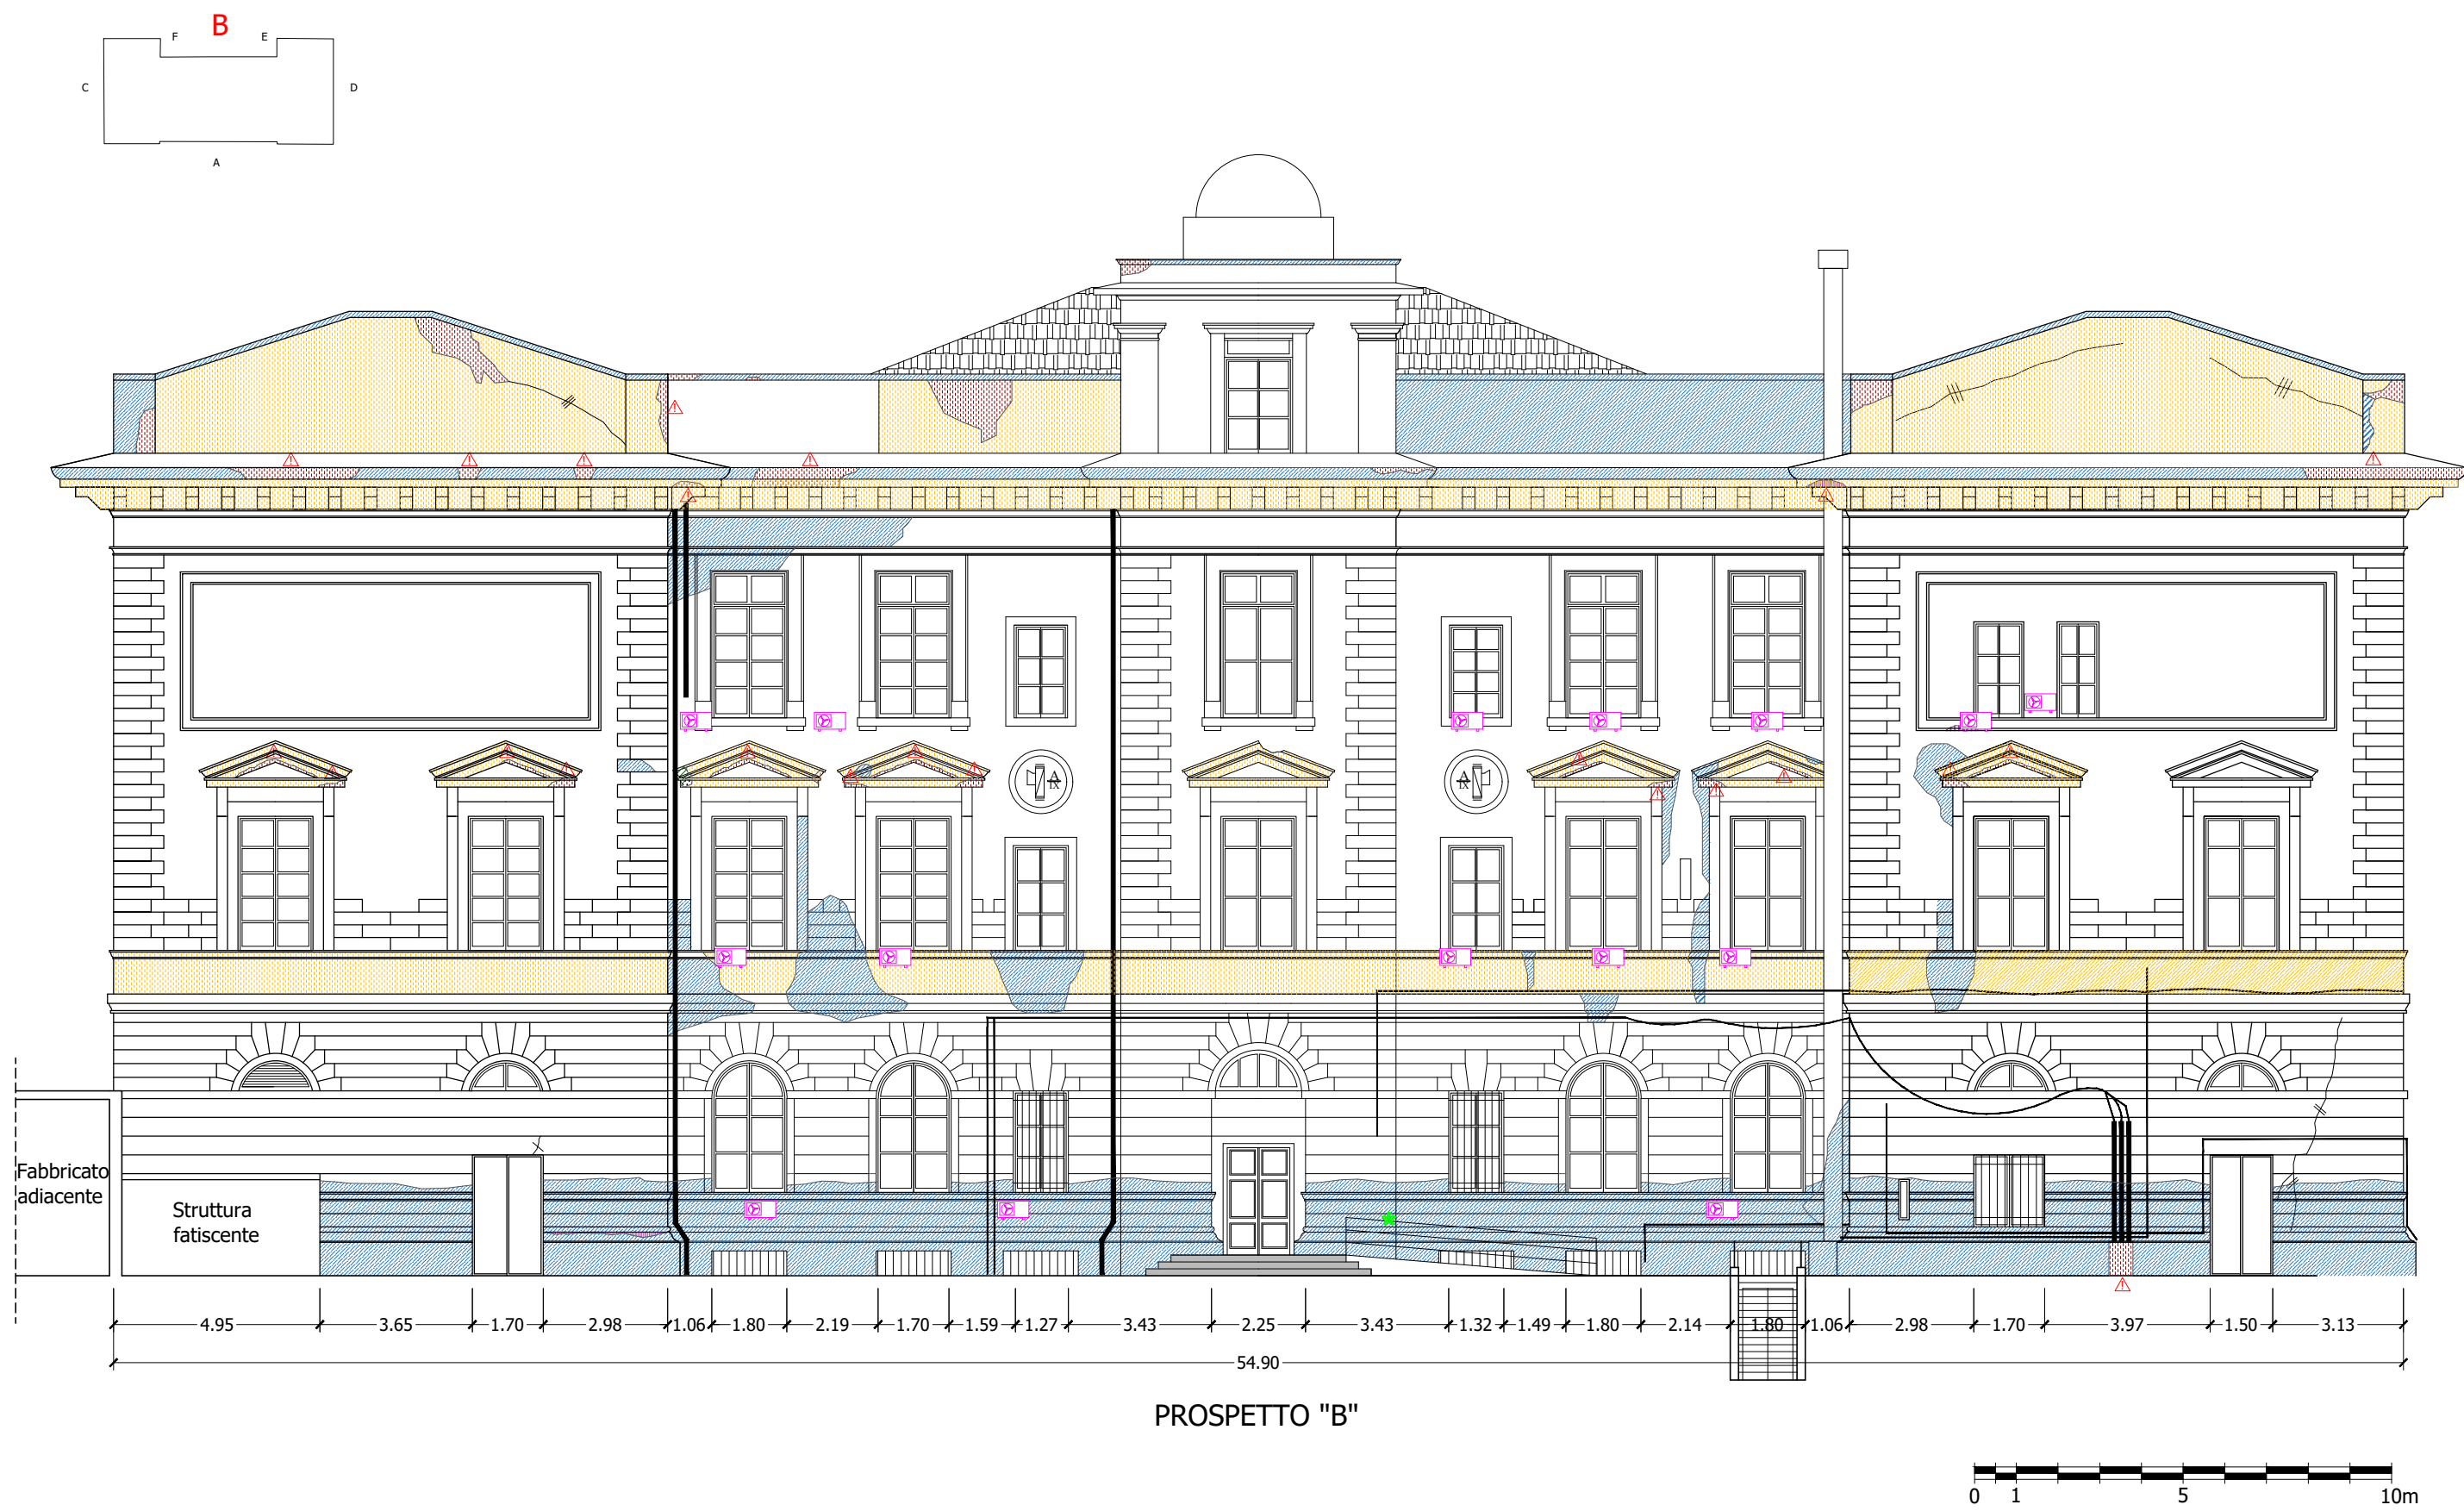



TAVOLA 3 - PROSPETTO SU ORTO BOTANICO

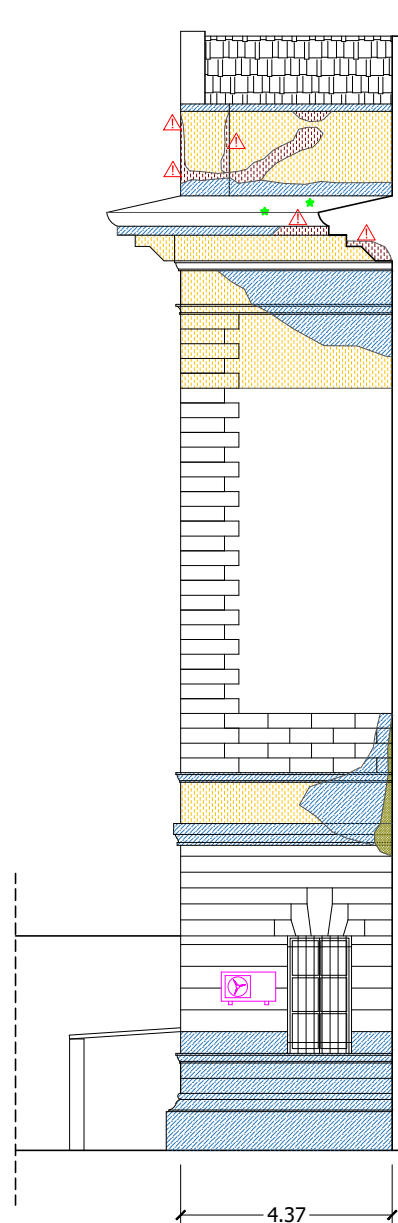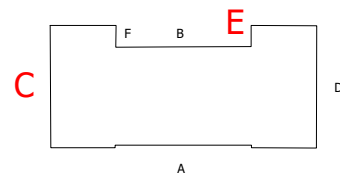

PROSPETTO "E"

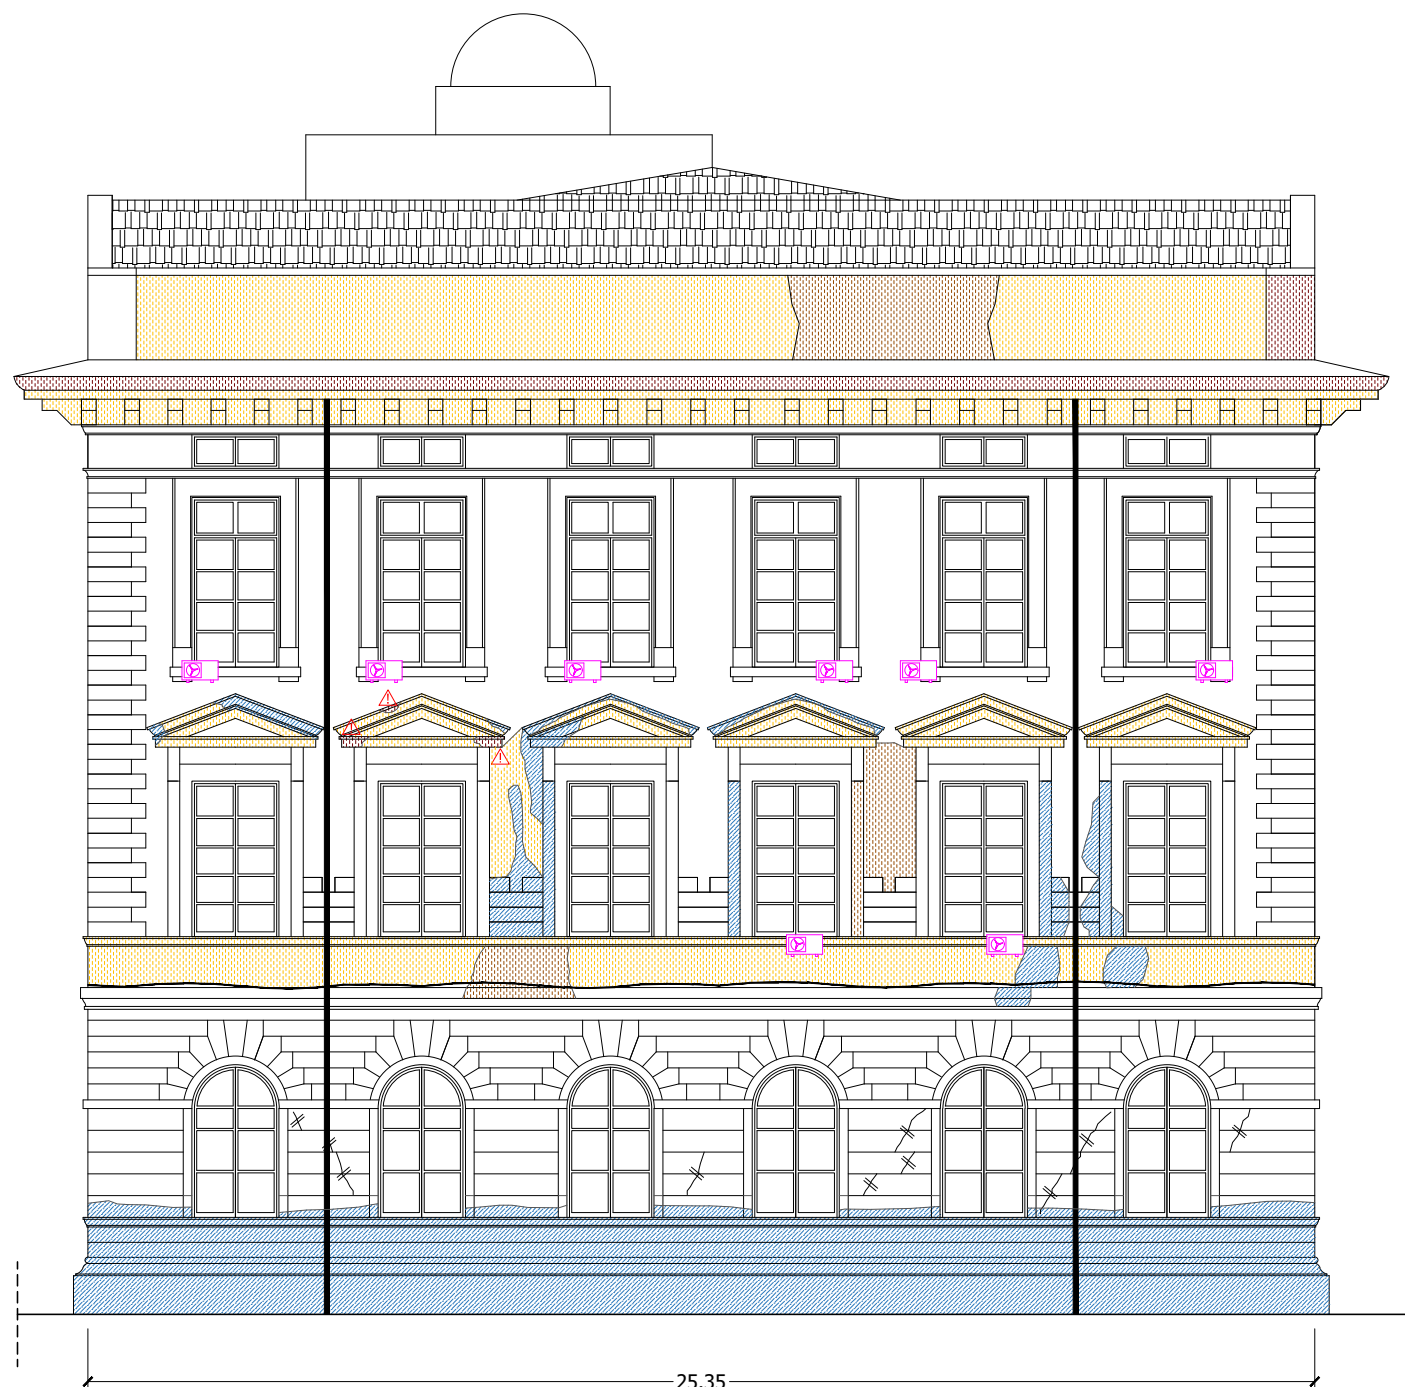

PROSPETTO "C"



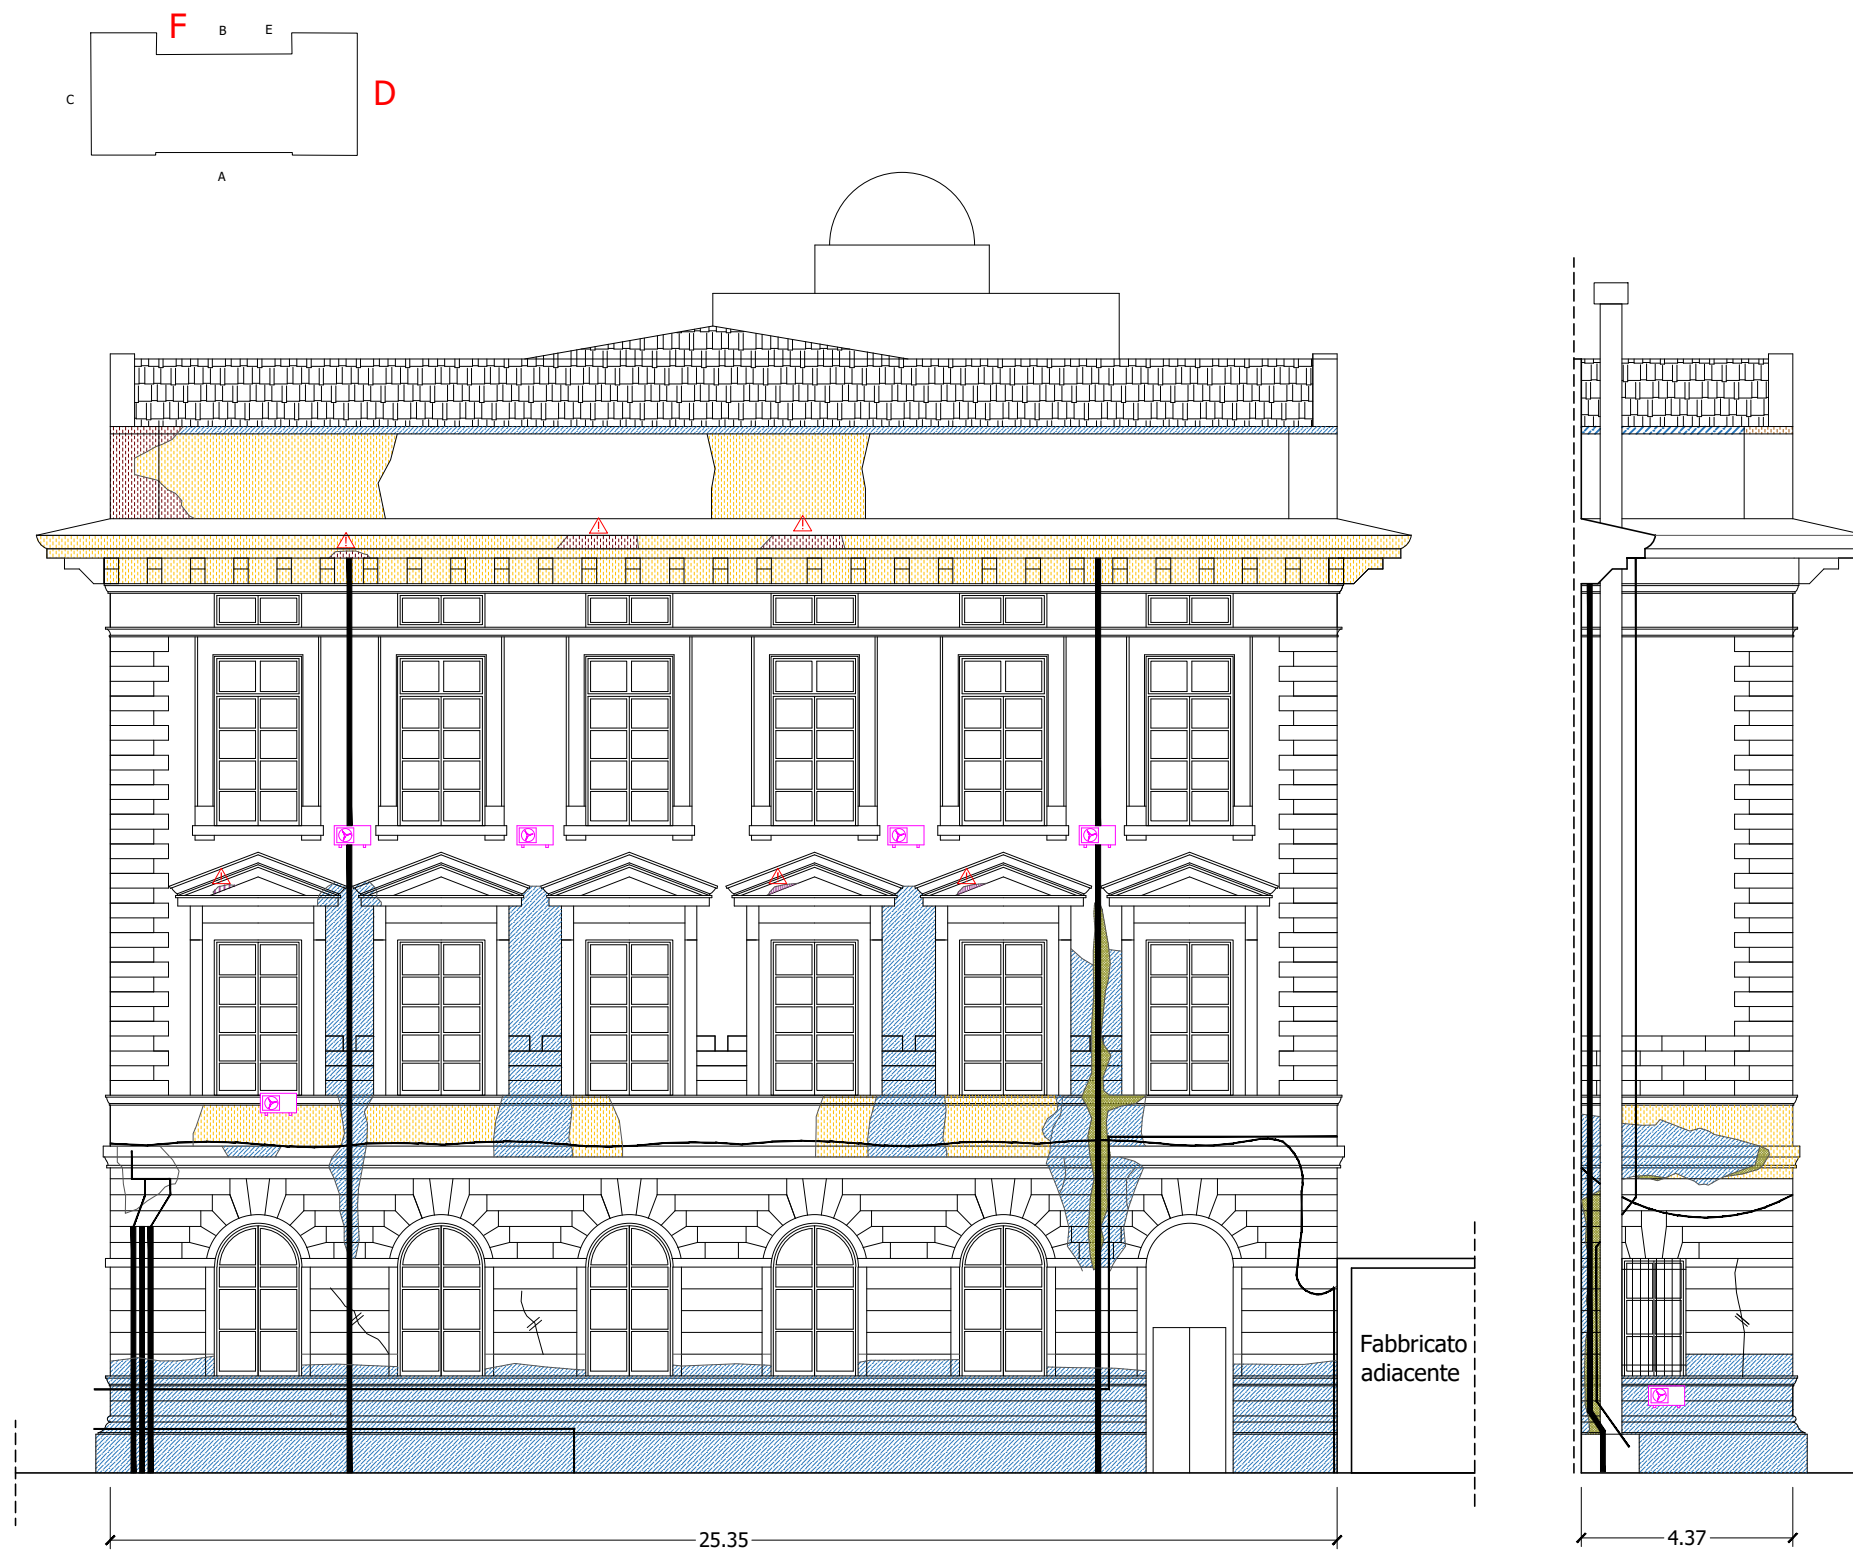


TAVOLA 5 - PROSPETTI SU EDIFICIO AL CIVICO 36


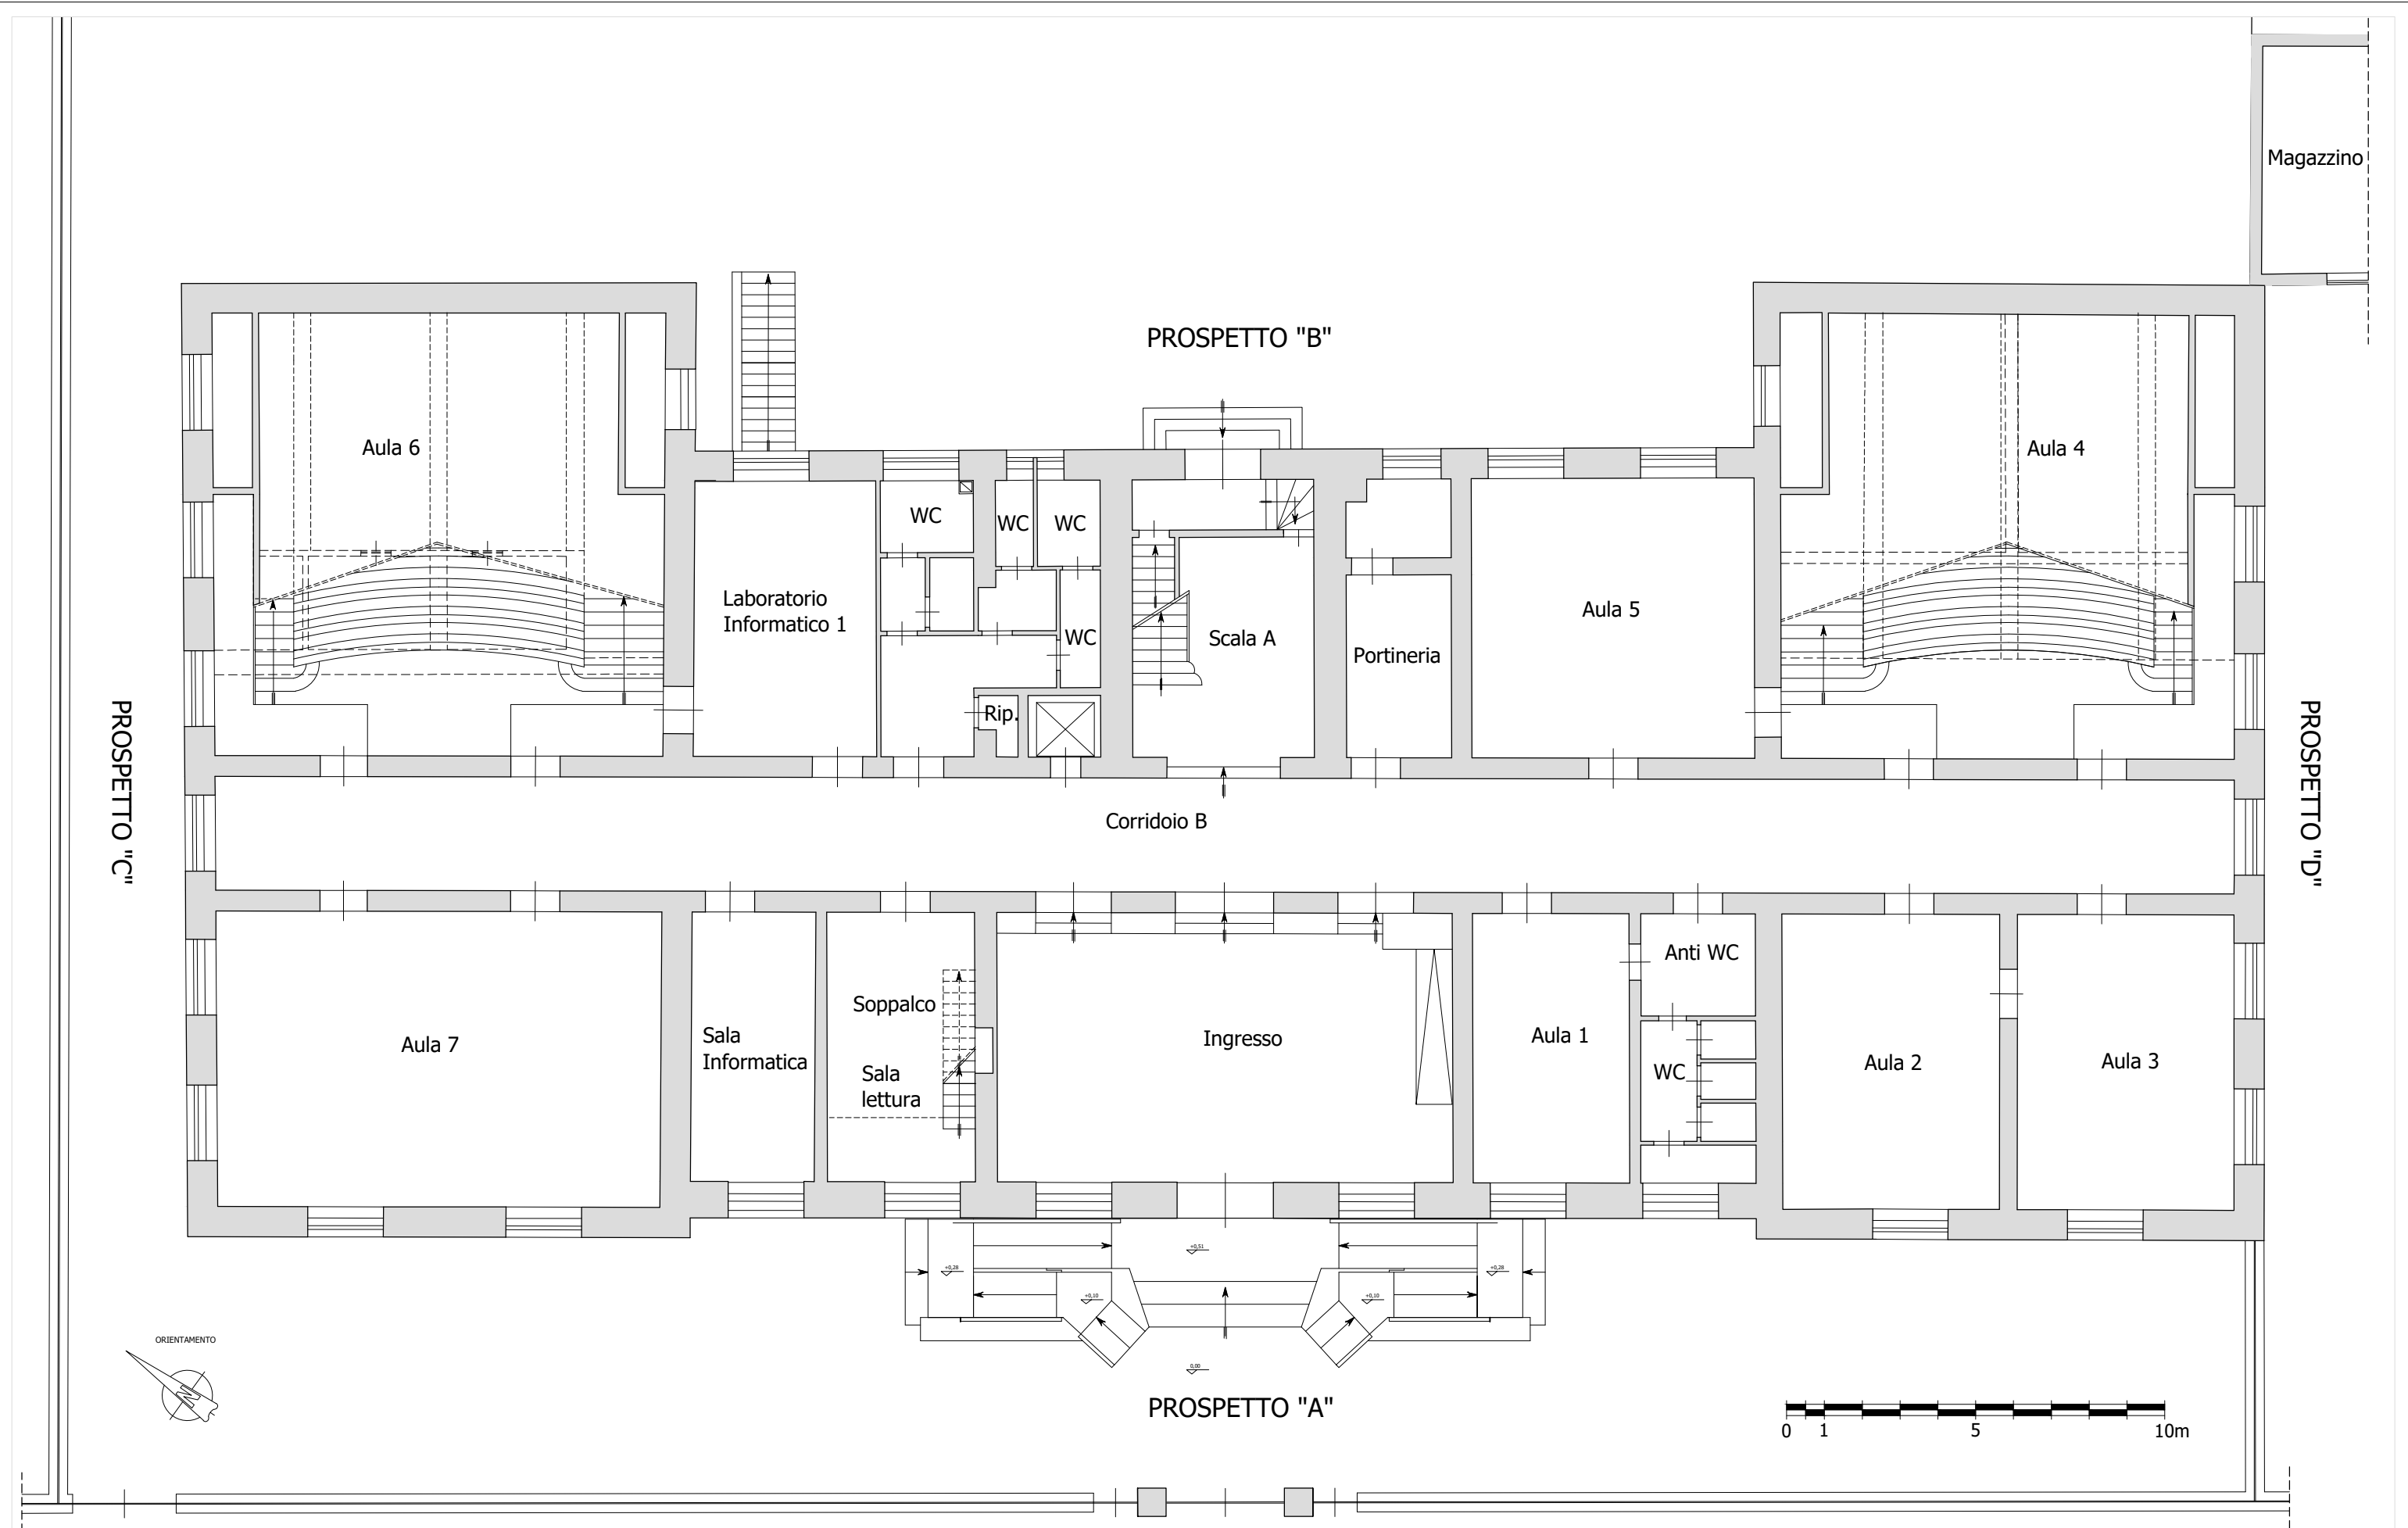


TAVOLA 6 - PIANTA DEL PIANO RIALZATO

PROSPETTO "B"

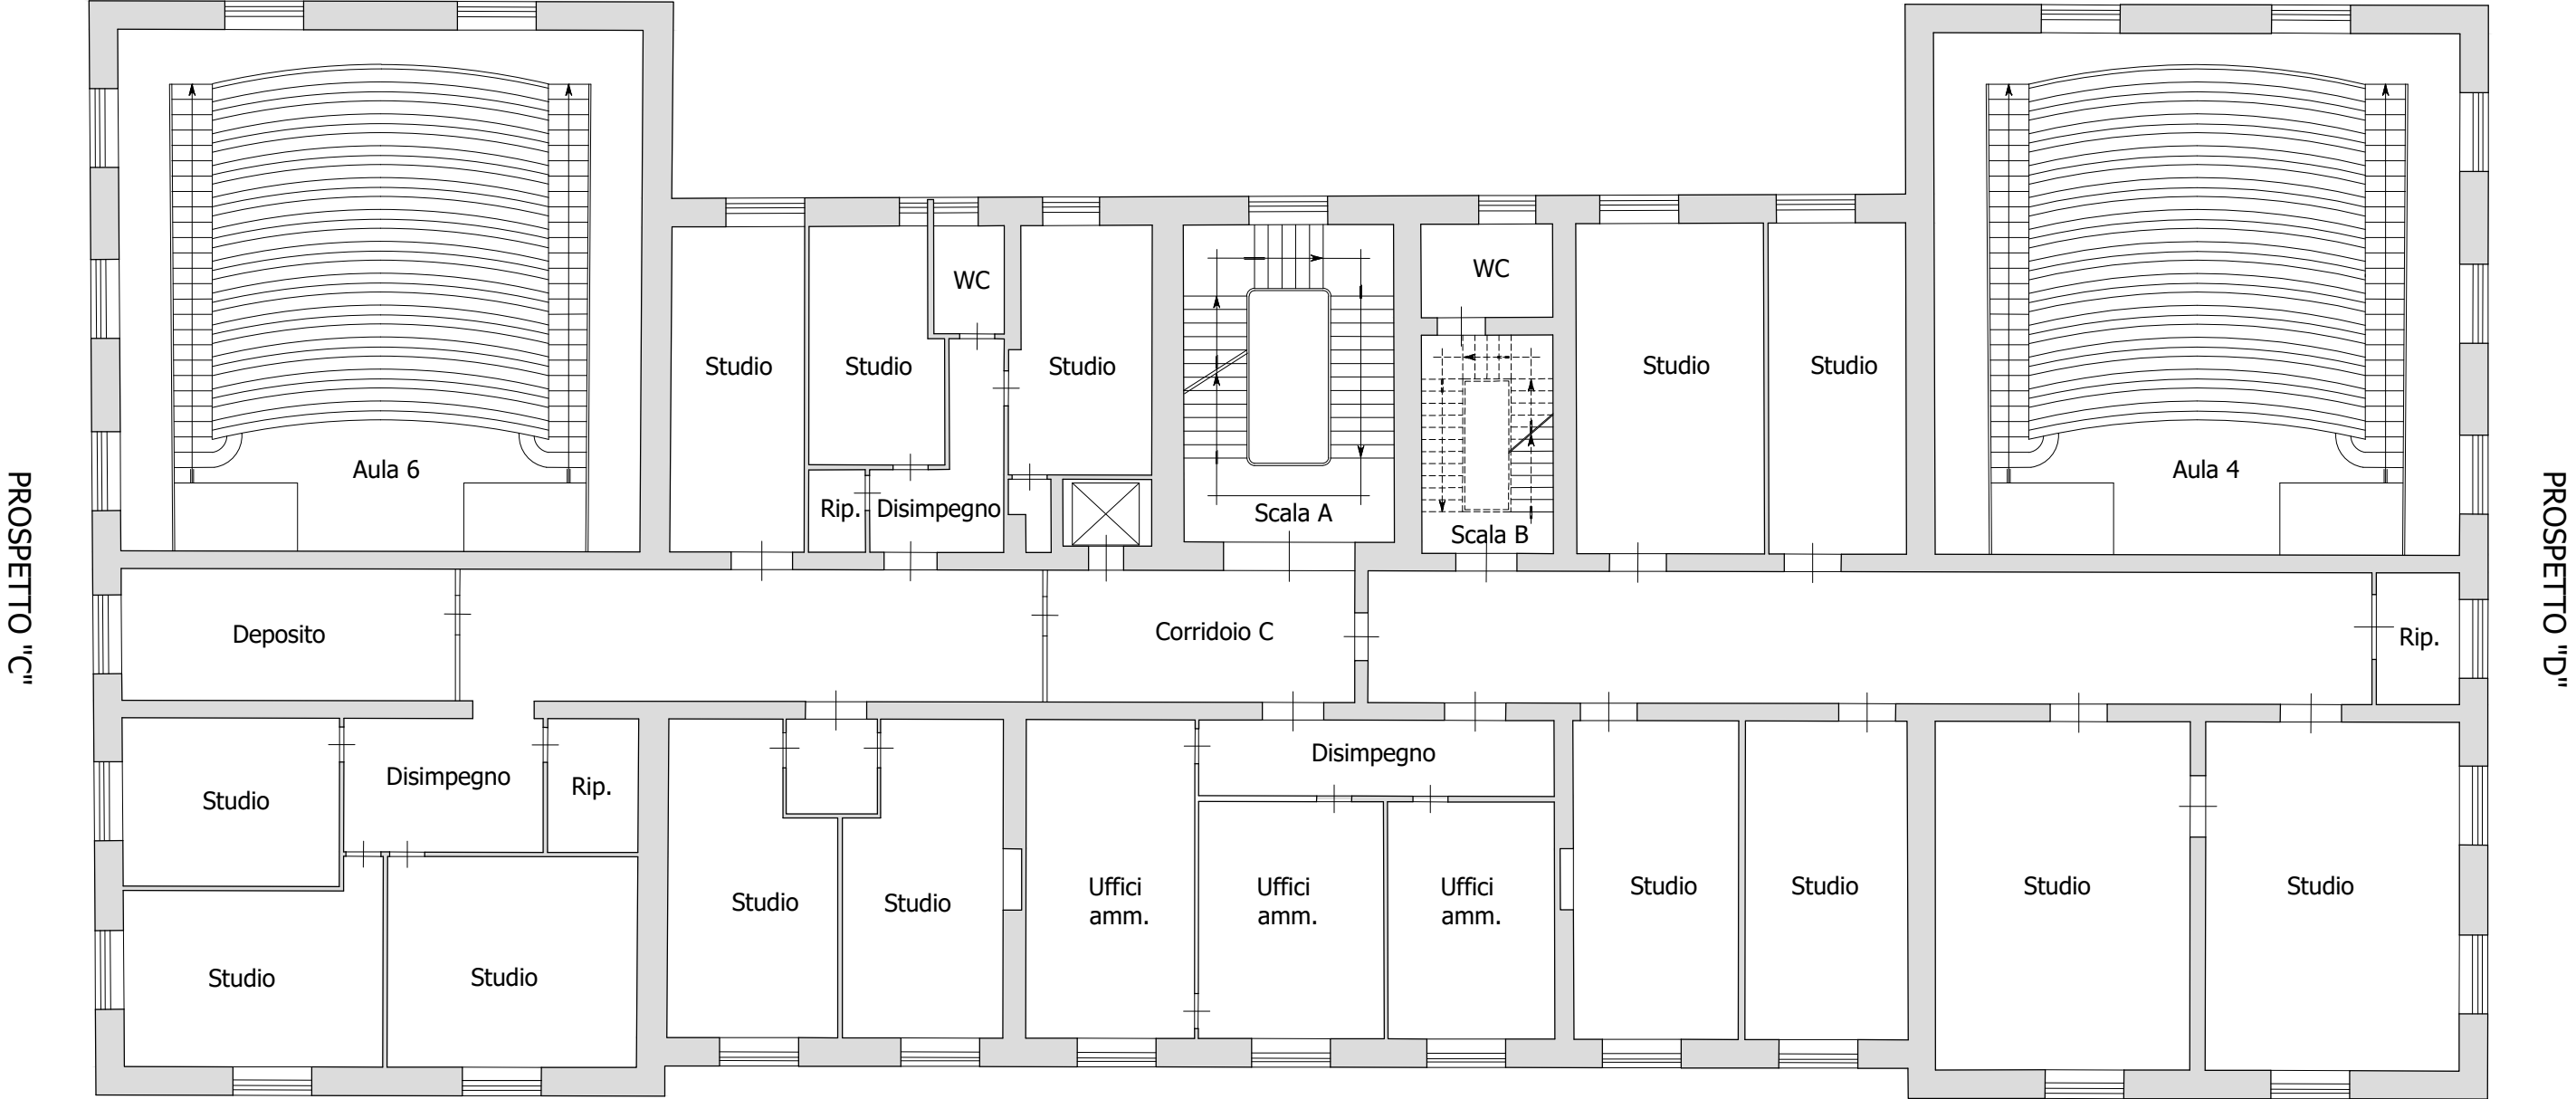

PROSPETTO "A"






TAVOLA 7 - PIANTA DEL PIANO PRIMO




Pianta del piano terzo

PROSPETTO "B"

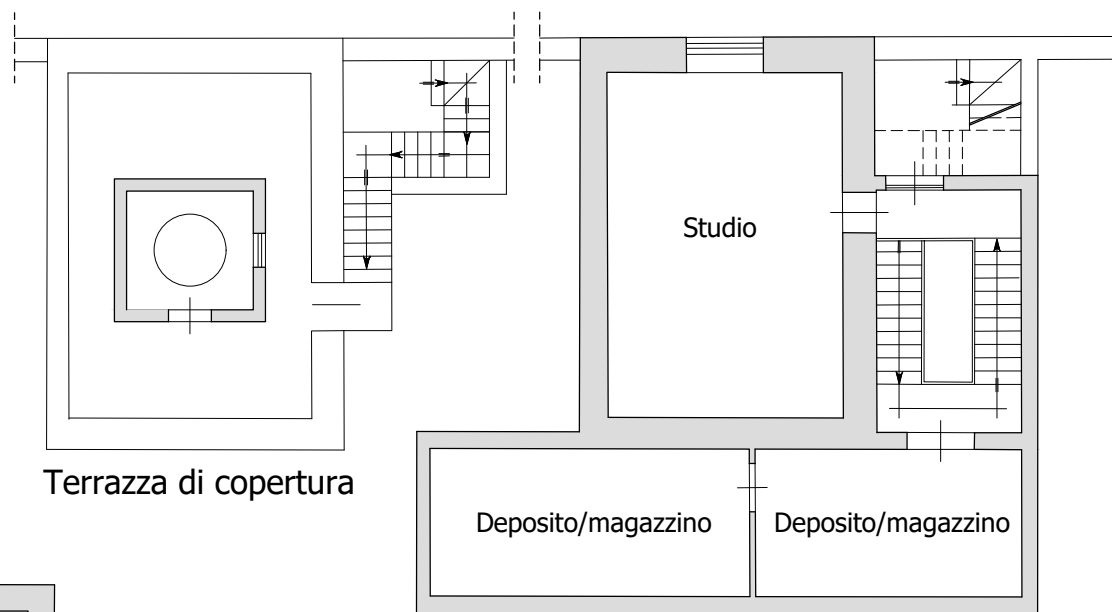


PROSPETTO "A"


TAVOLA 8 - PIANTA DEL PIANO SECONDO E TERZO

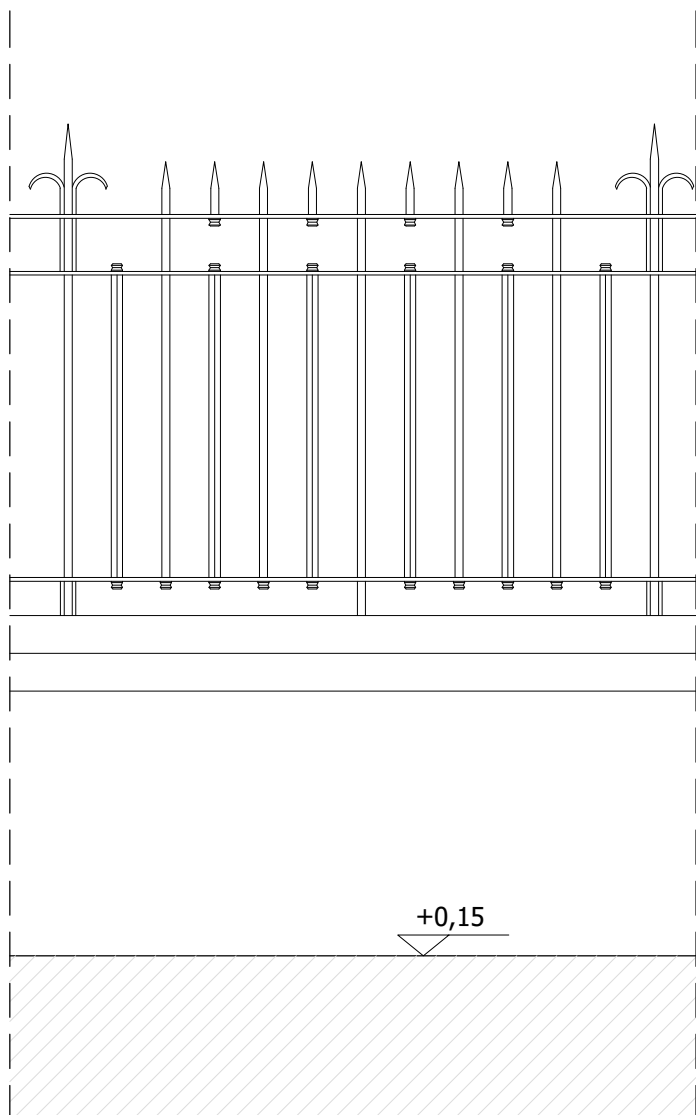

PROSPETTO

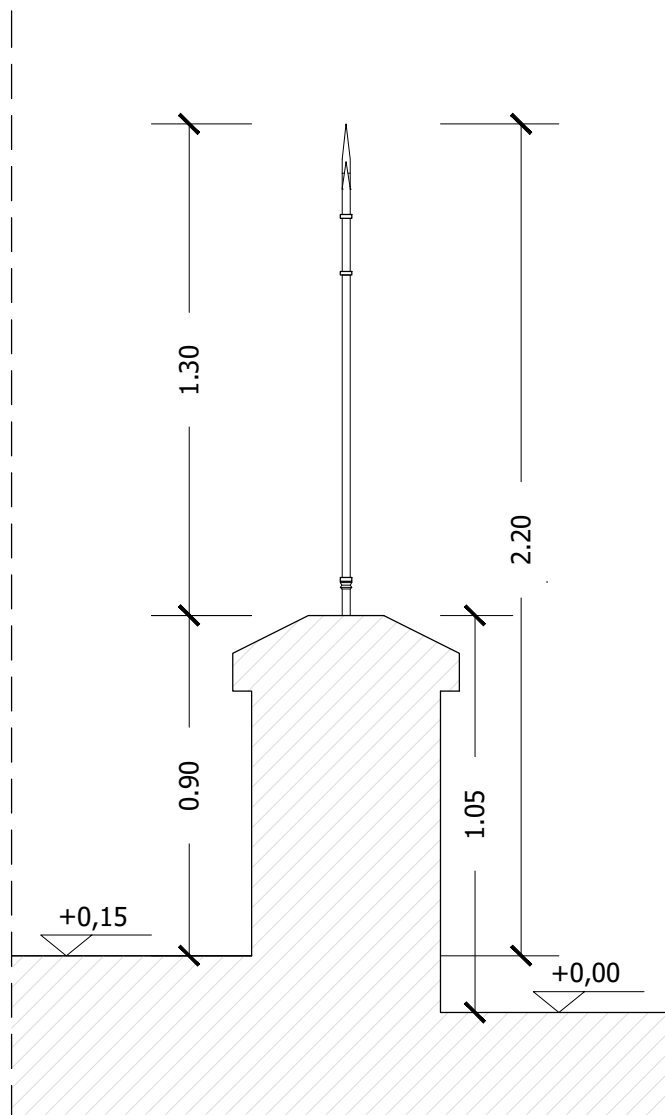

SEZ. A-A

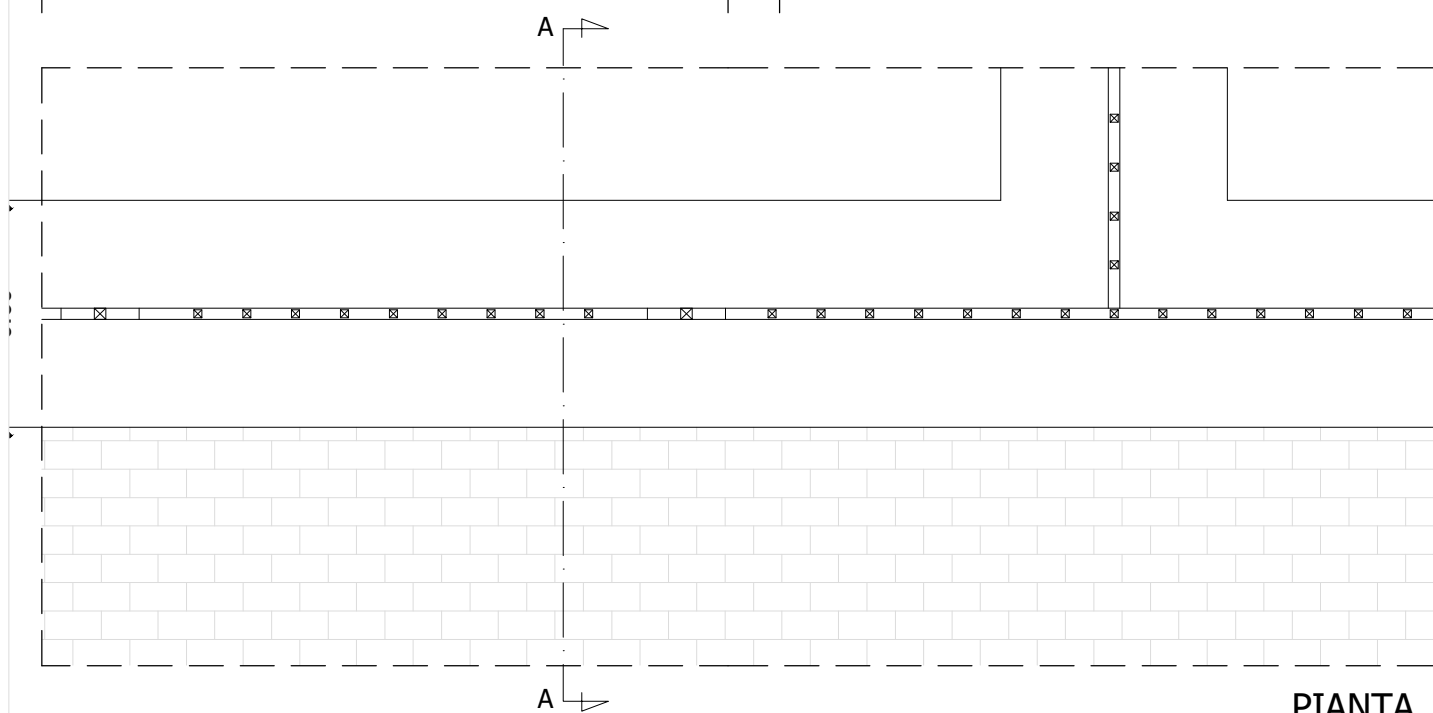

PIANTA

TAVOLA 9 - PARTICOLARE RECINZIONE SU VIA ARCHIRAFI
SCALA 1:20

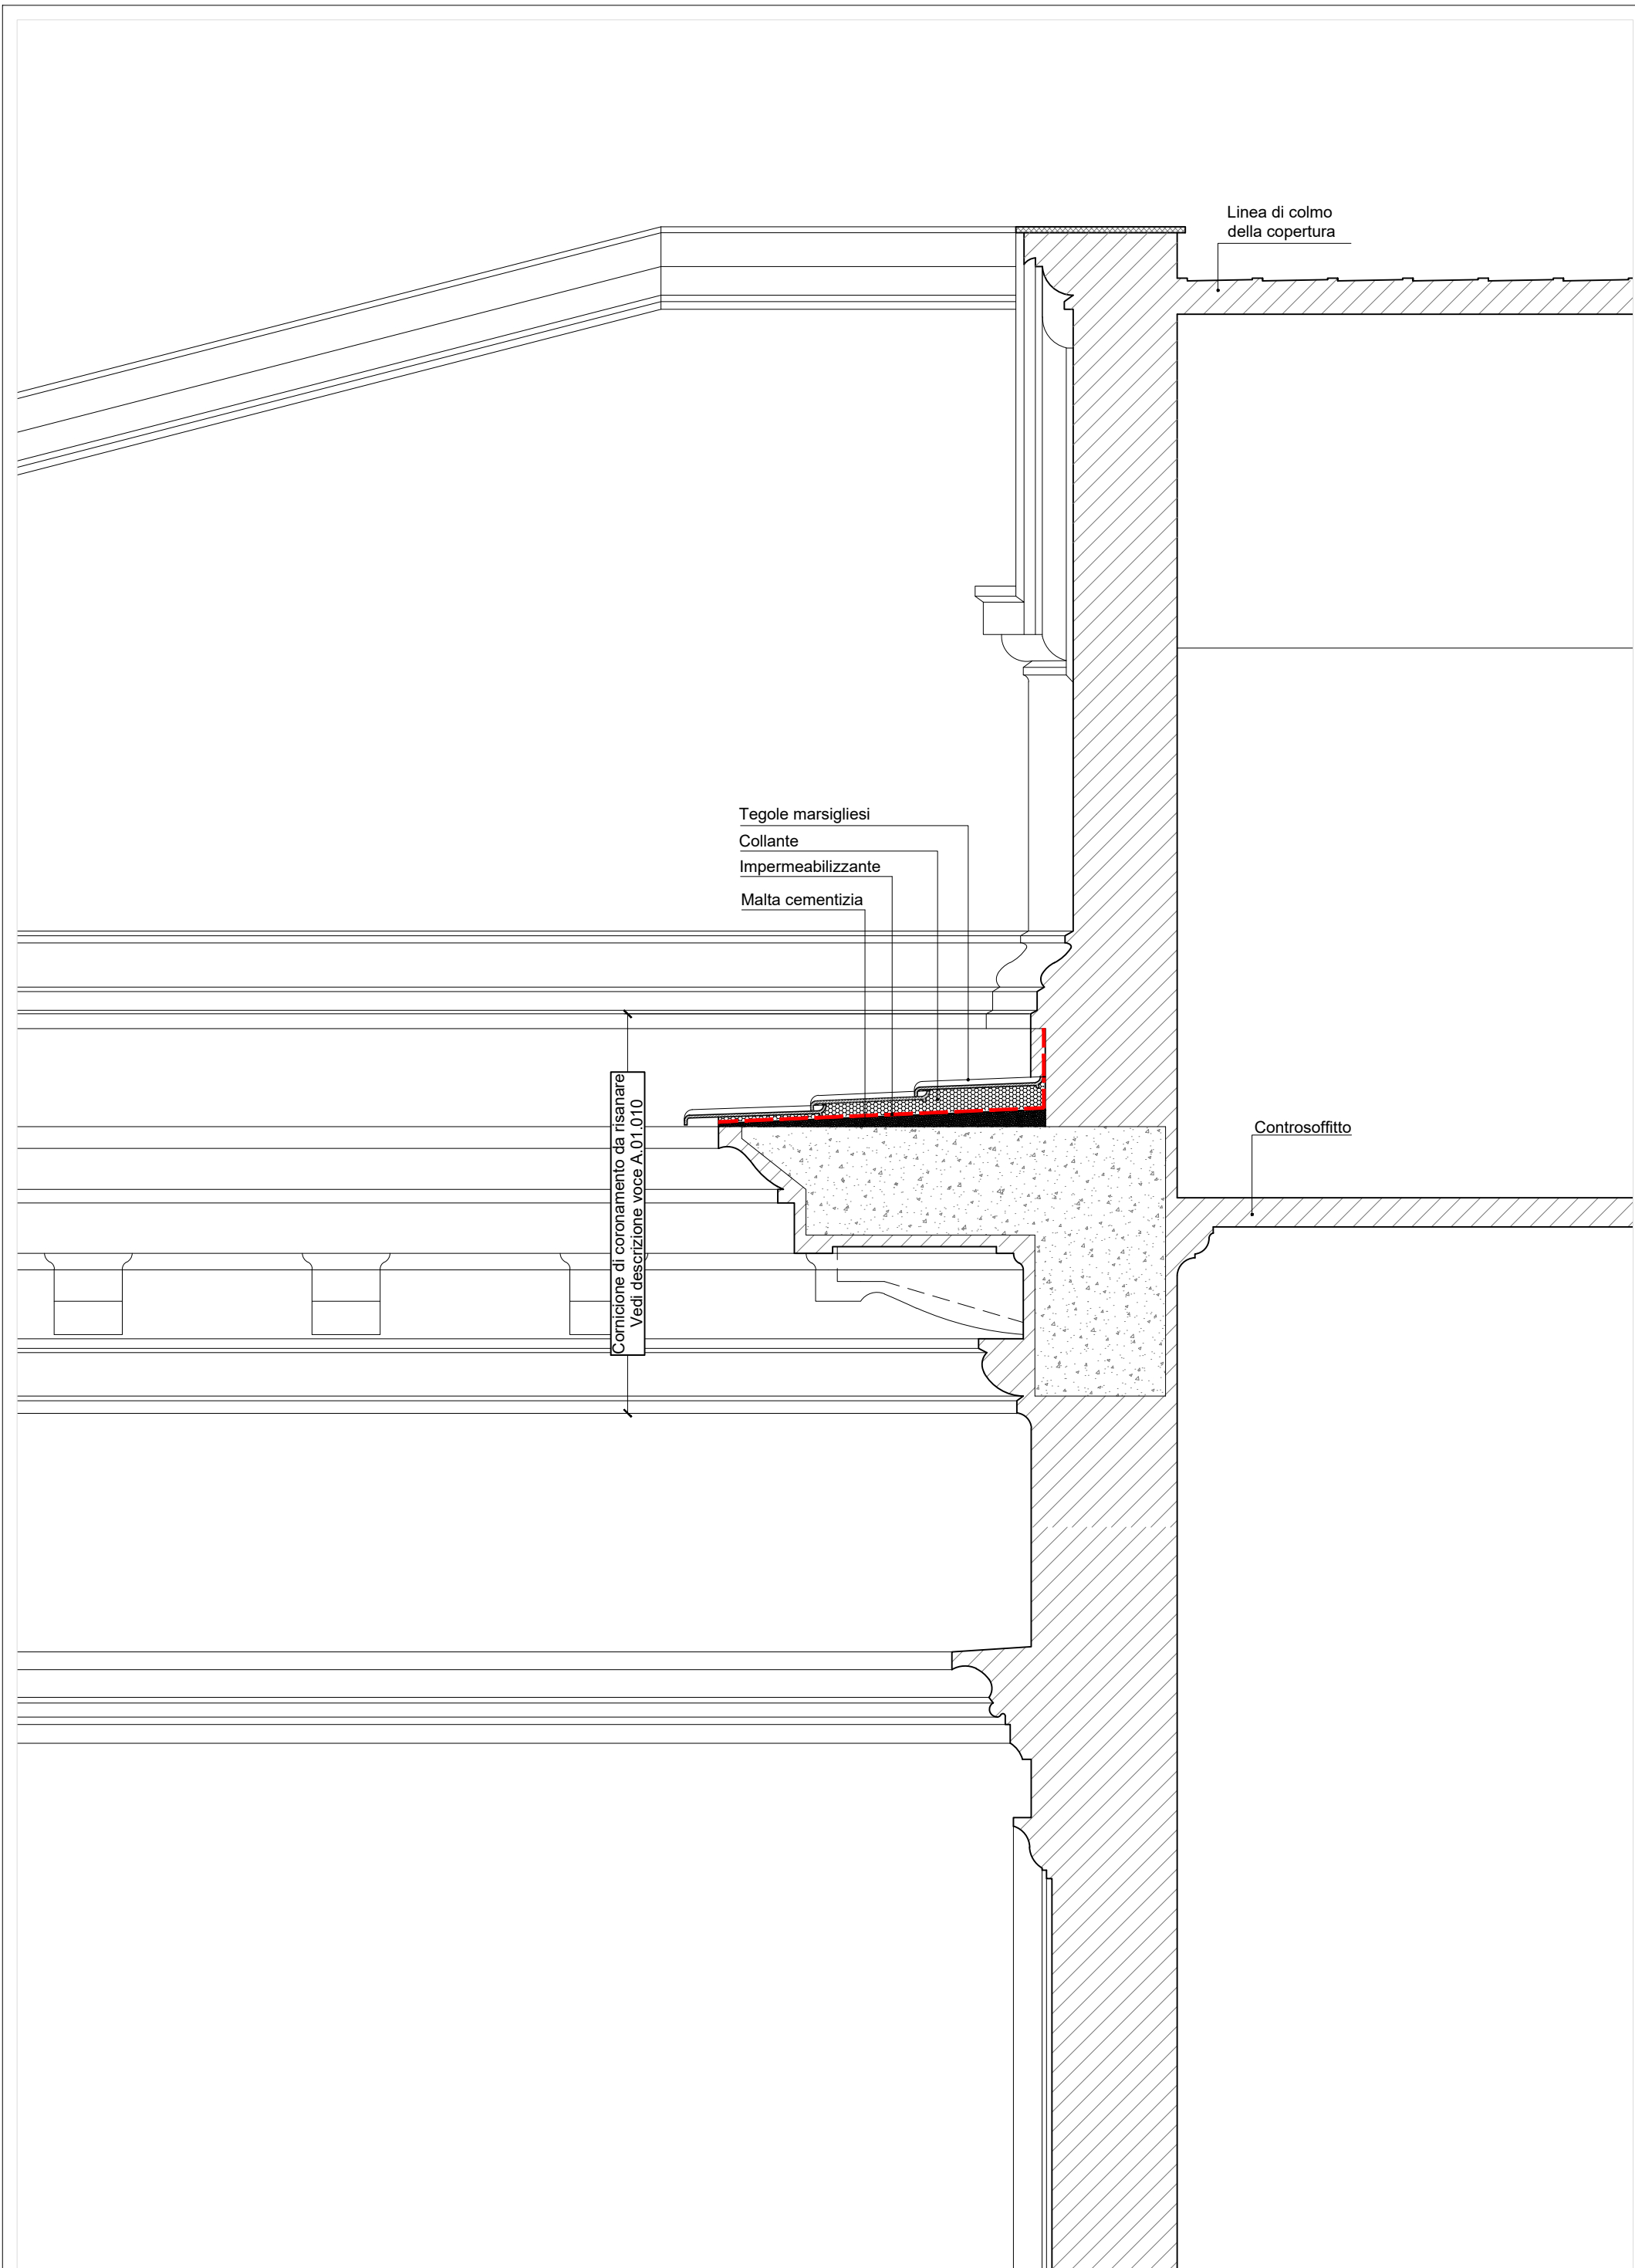


TAVOLA 10 - PARTICOLARE DEL CORNICIONE DI CORONAMENTO
SEZIONE - SCALA 1:20

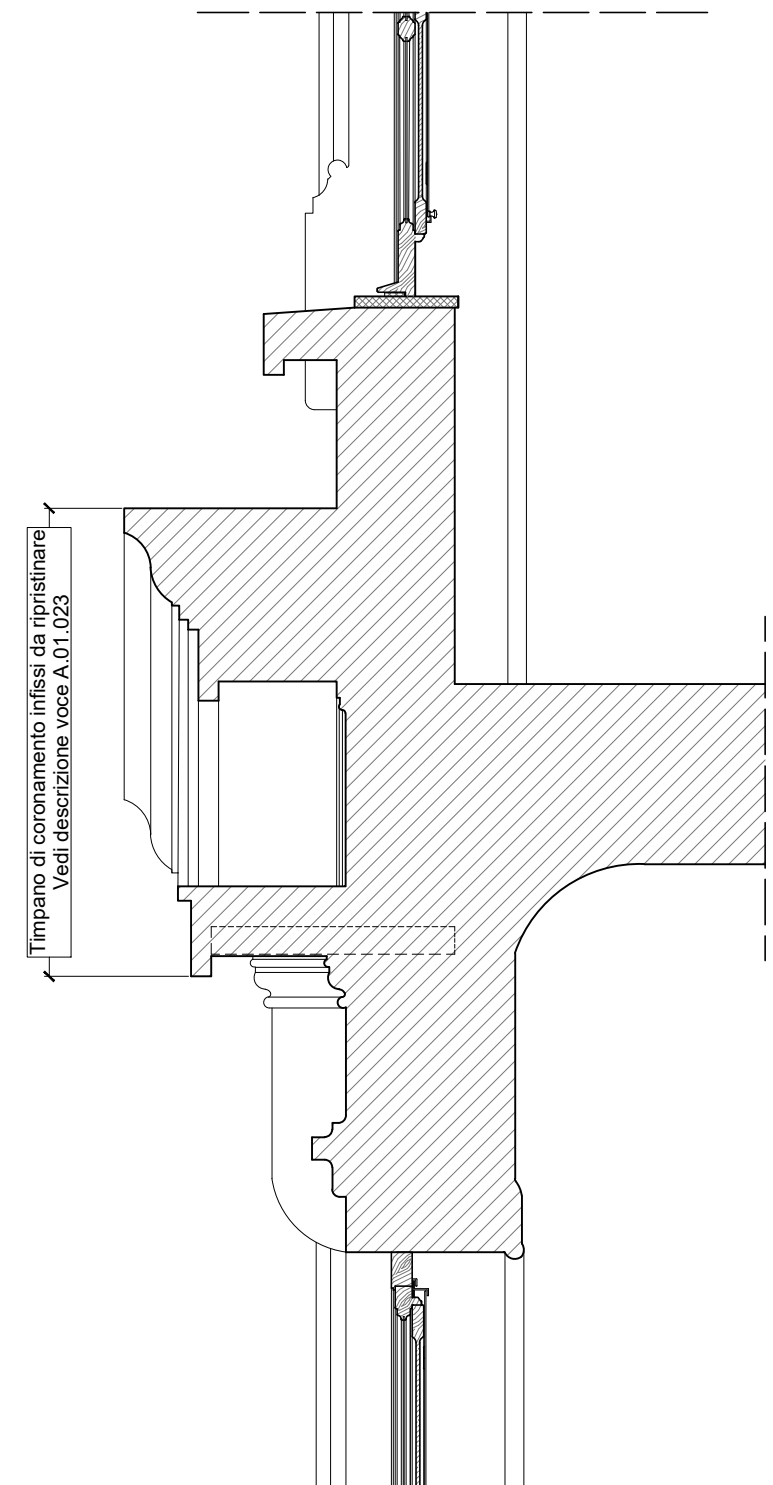
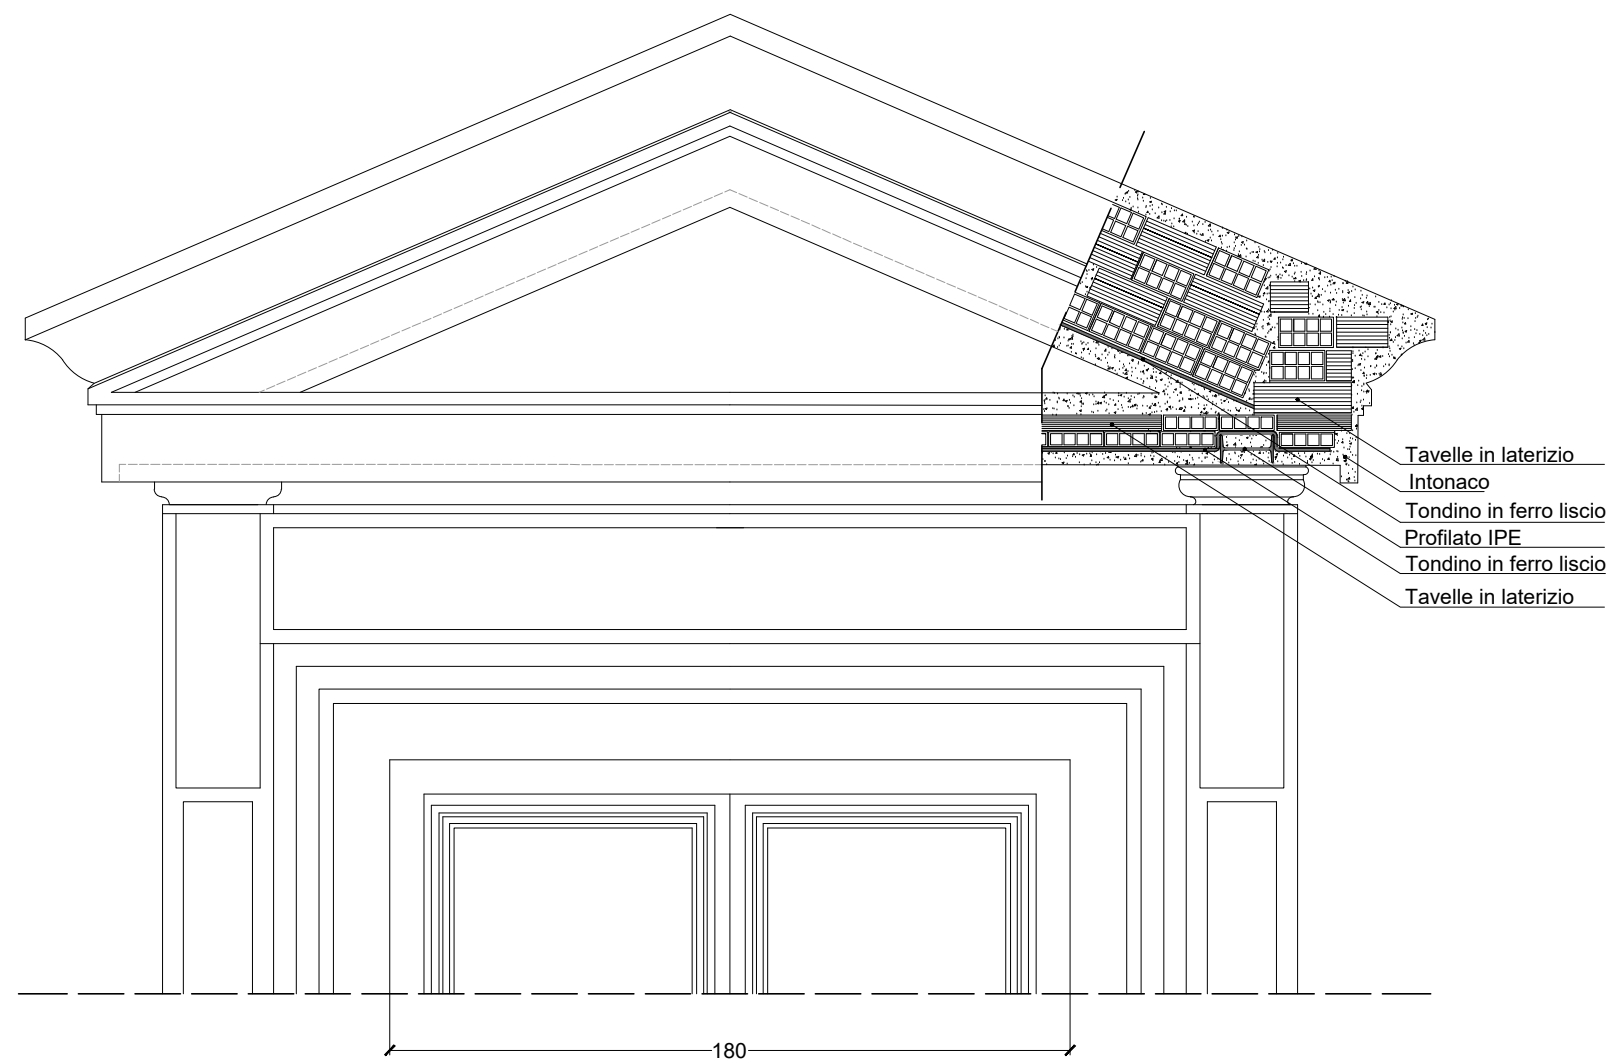
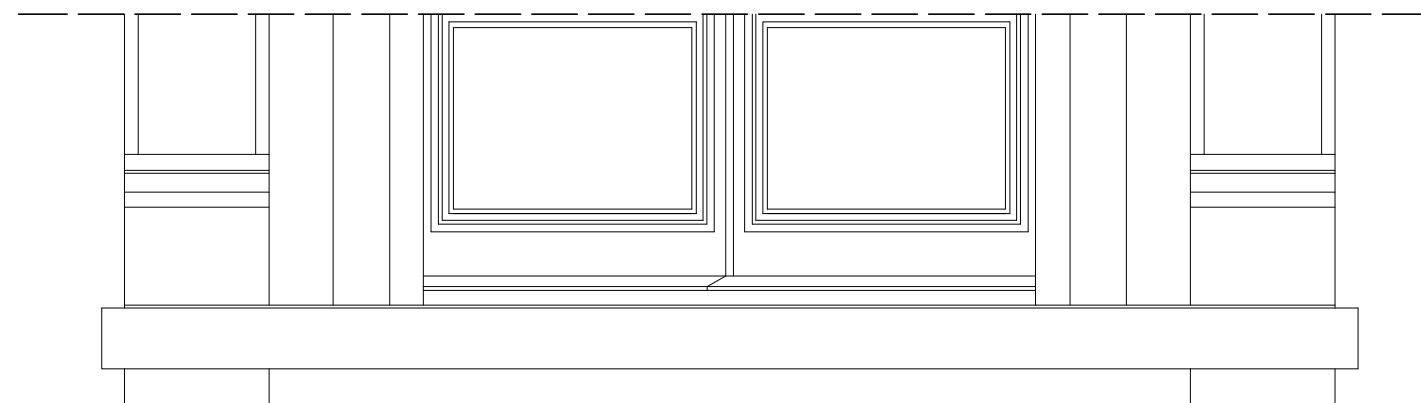


TAVOLA 11 - PARTICOLARE DEL TIMPANO DI CORONAMENTO DELL'INFISSE AL PIANO PRIMO
SEZIONE - SCALA 1:20

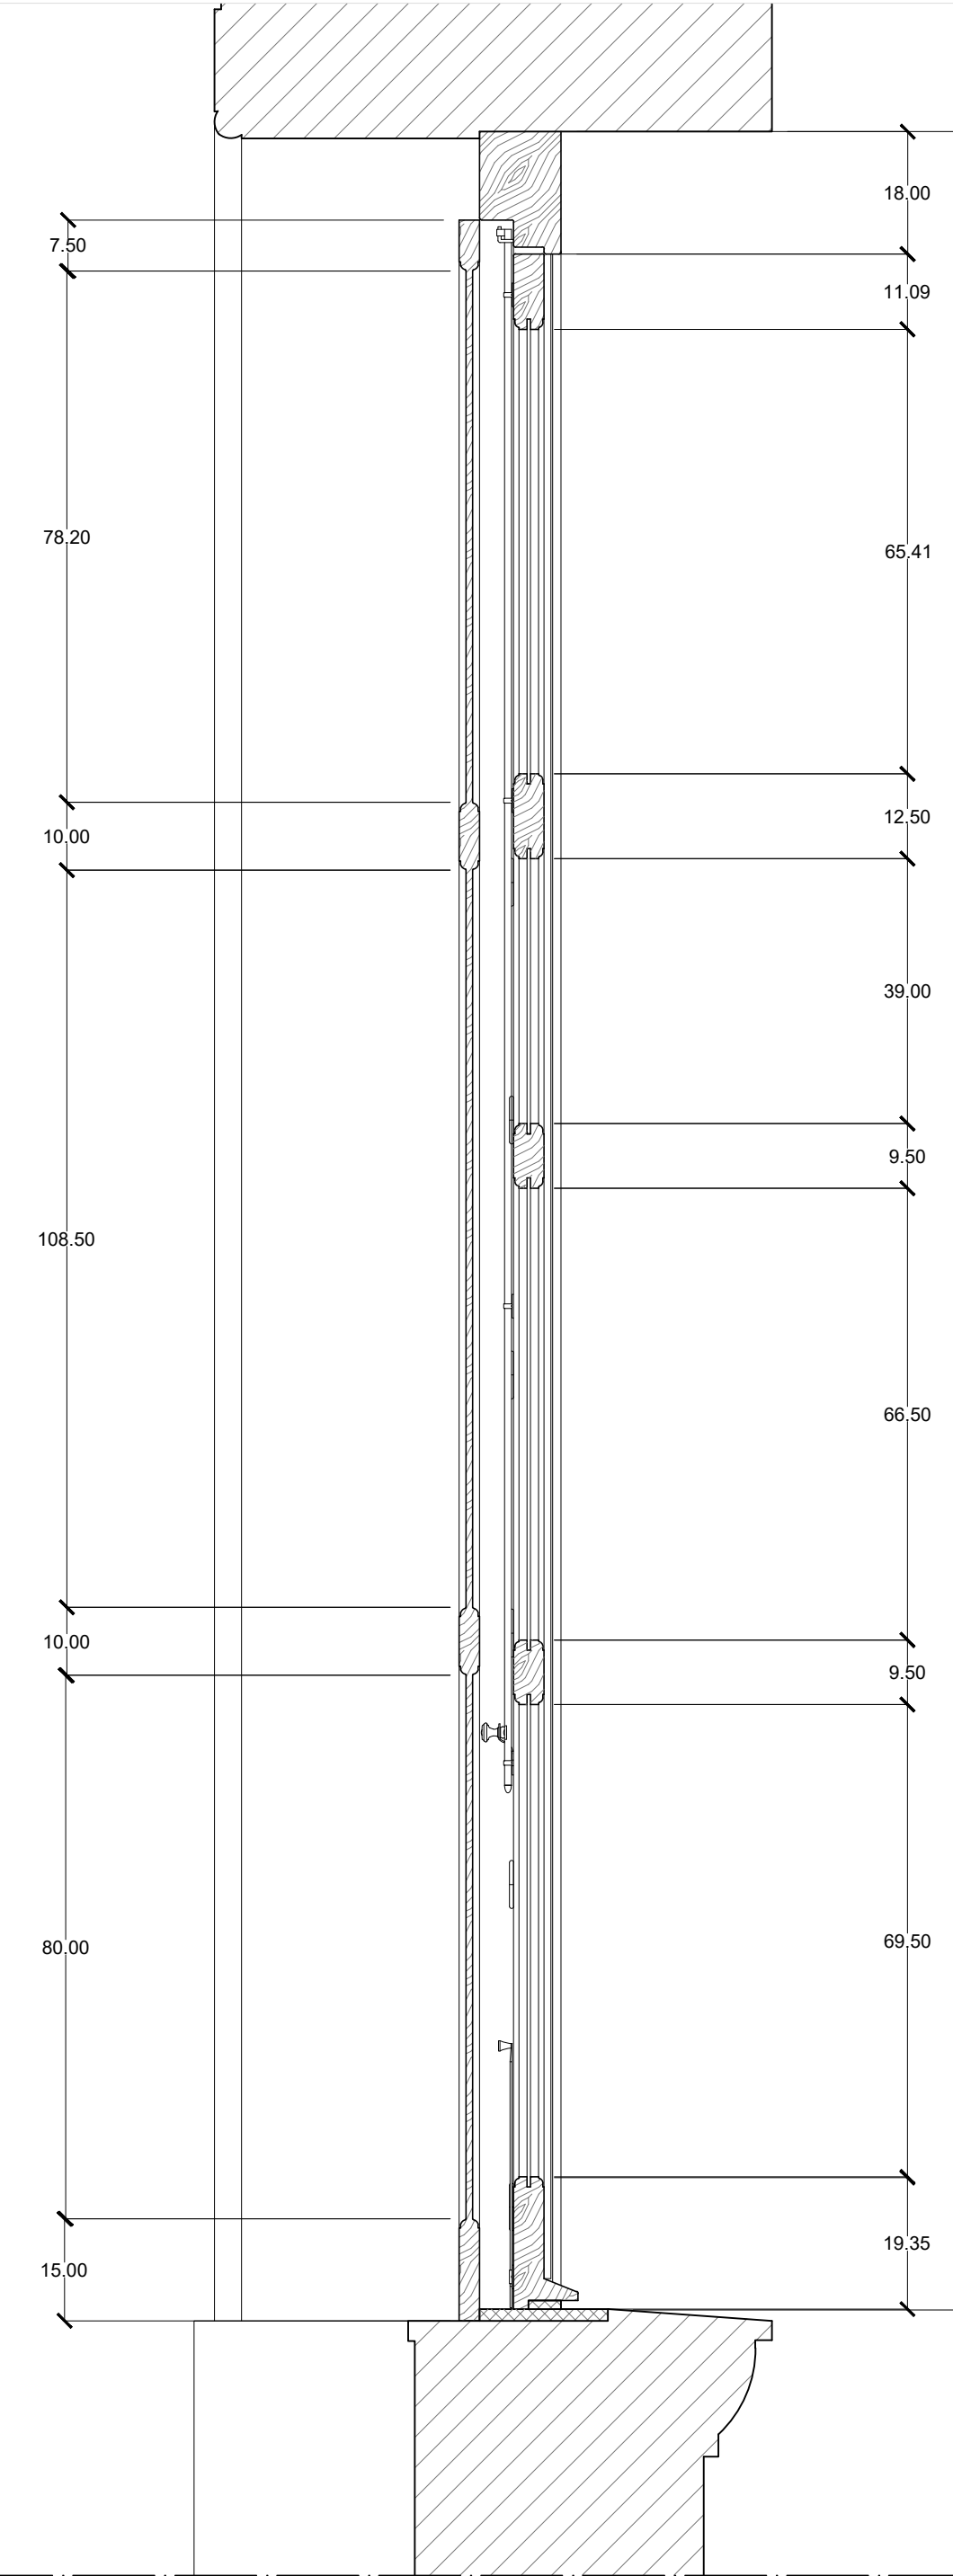
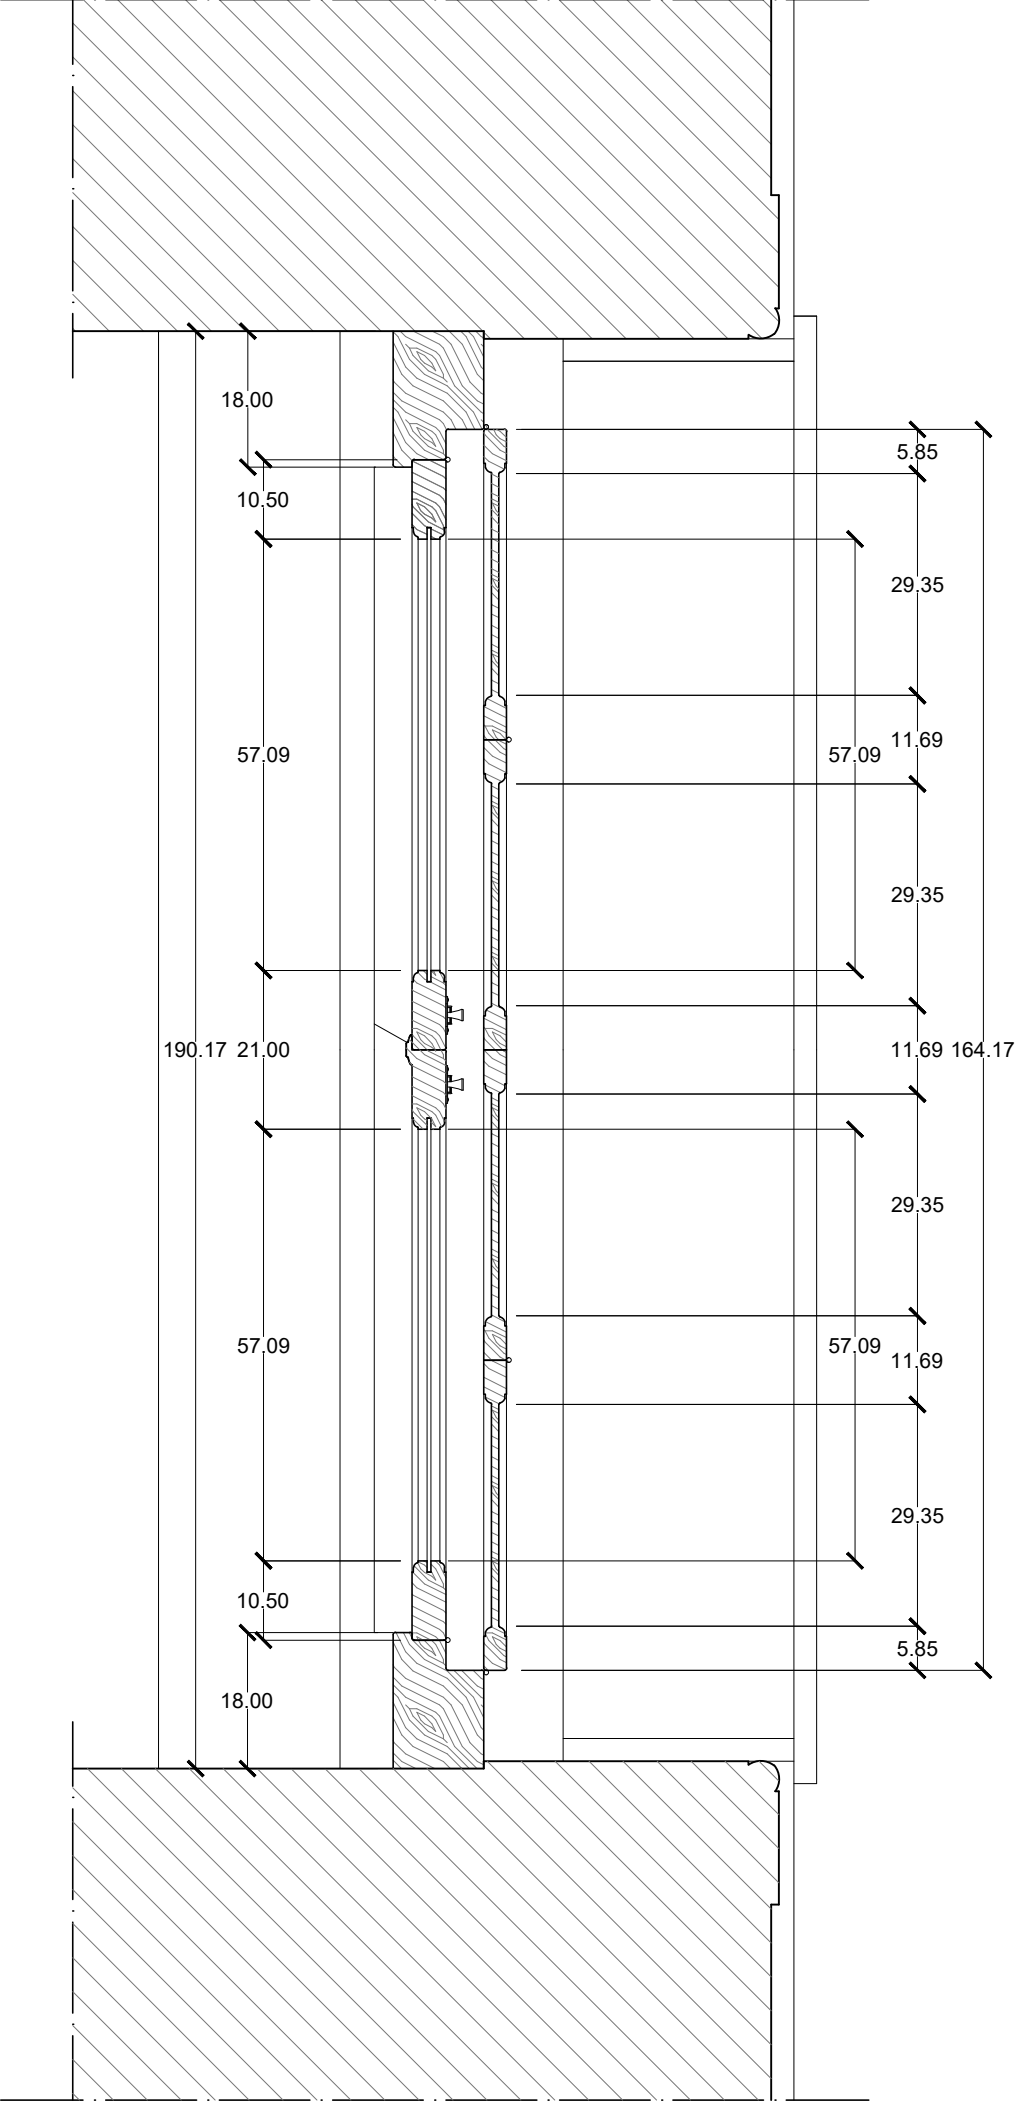


TAVOLA 12 - INFISSO TIPO DEL PIANO RIALZATO
SEZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE - SCALA 1:10

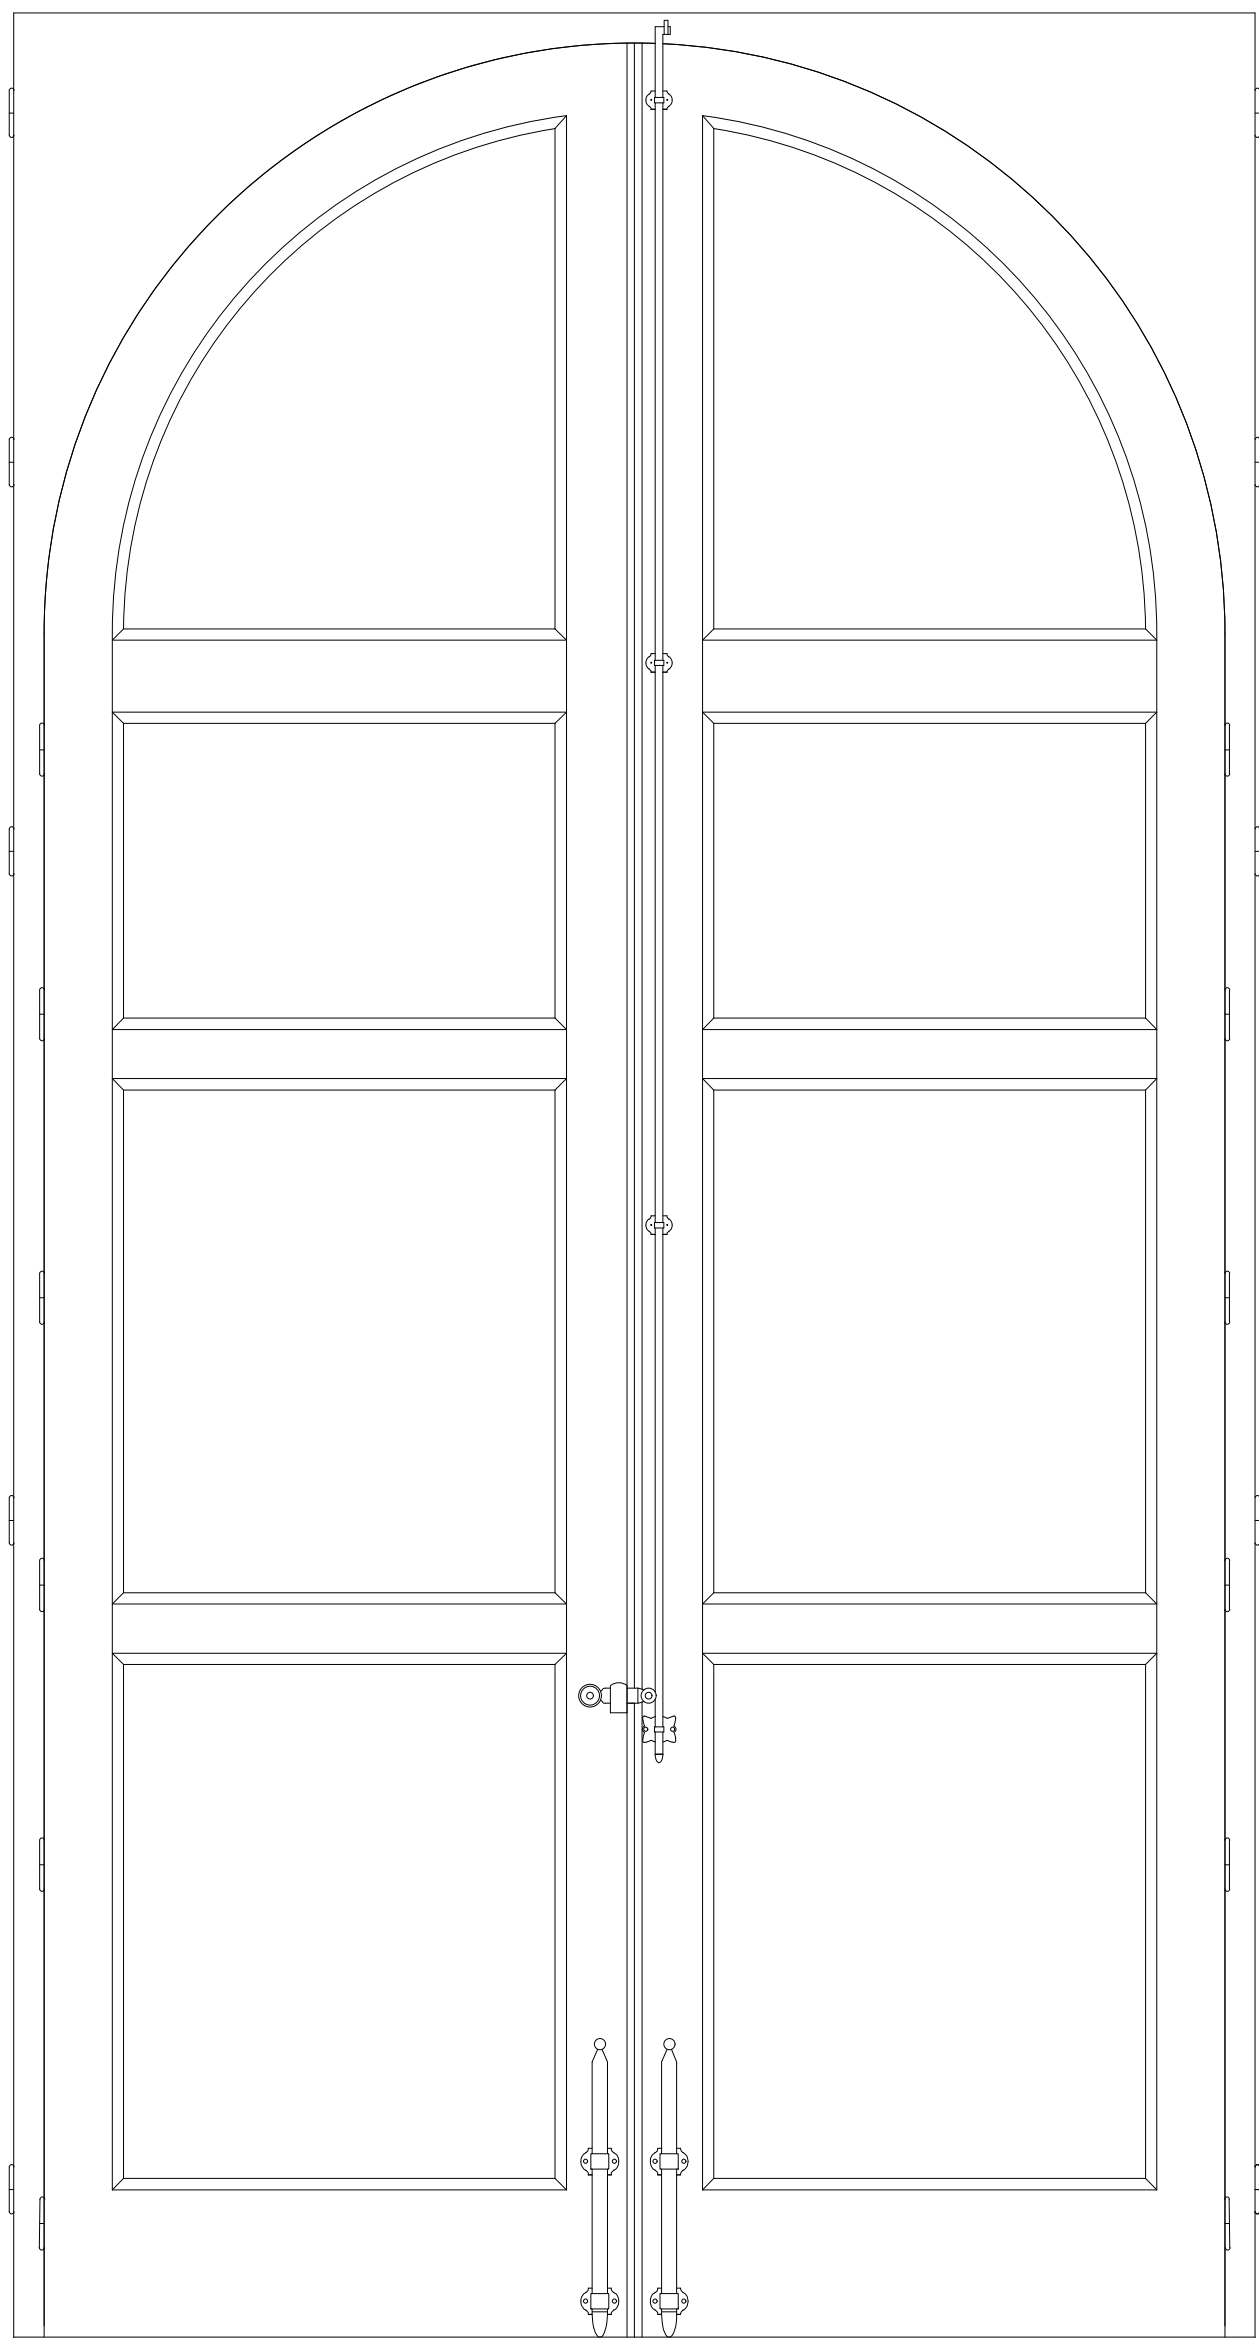


TAVOLA 13 - INFISSO TIPO DEL PIANO RIALZATO
PROSPETTO INTERNO - SCALA 1:10

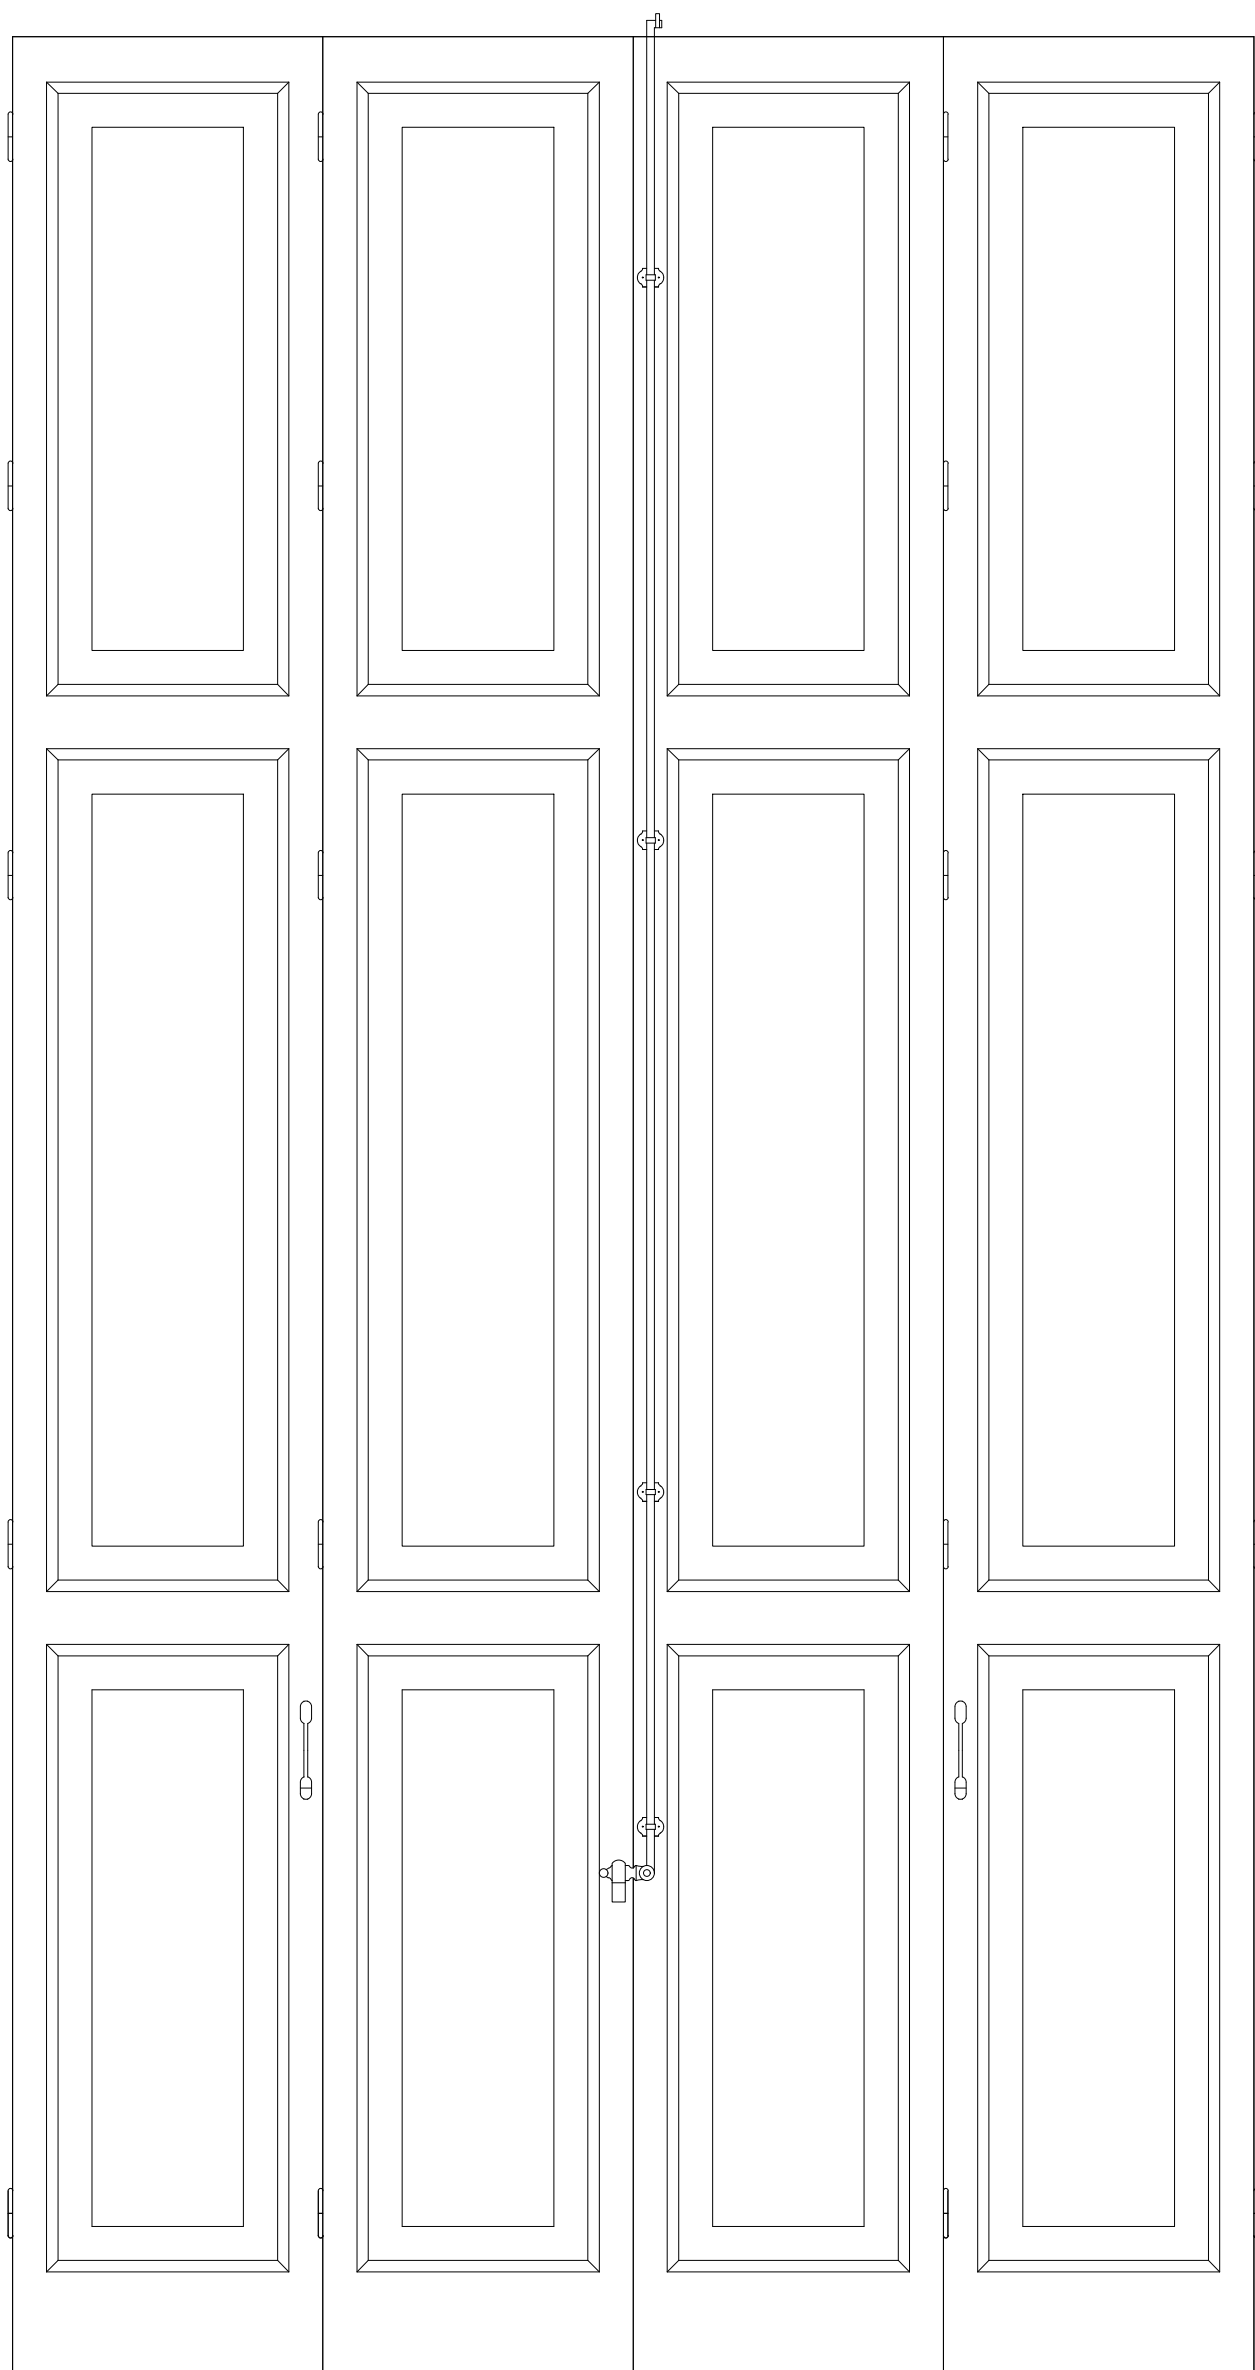


TAVOLA 14 - INFISSO TIPO DEL PIANO RIALZATO
PROSPETTO INTERNO CON SCURI - SCALA 1:10

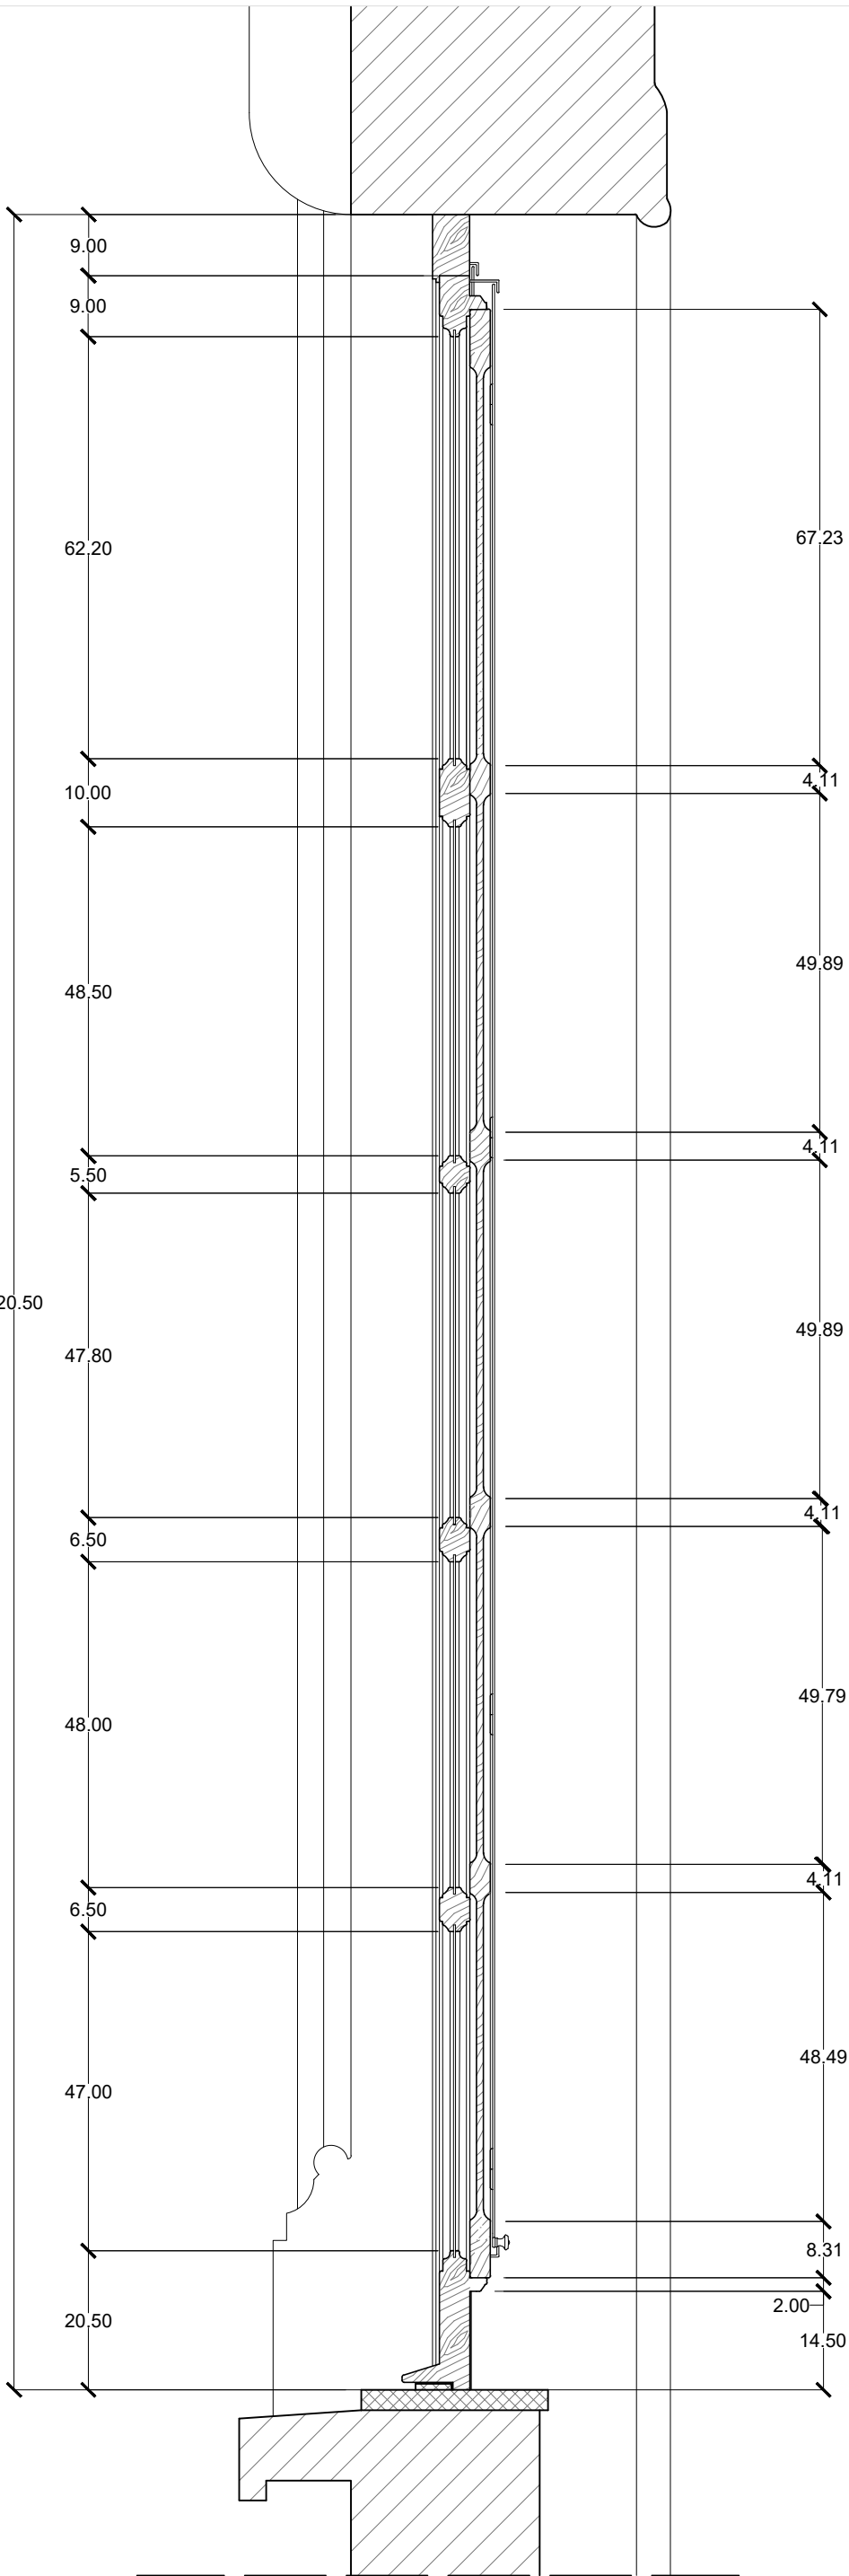


TAVOLA 15 - INFISSO TIPO DEL PIANO PRIMO
SEZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE - SCALA 1:10

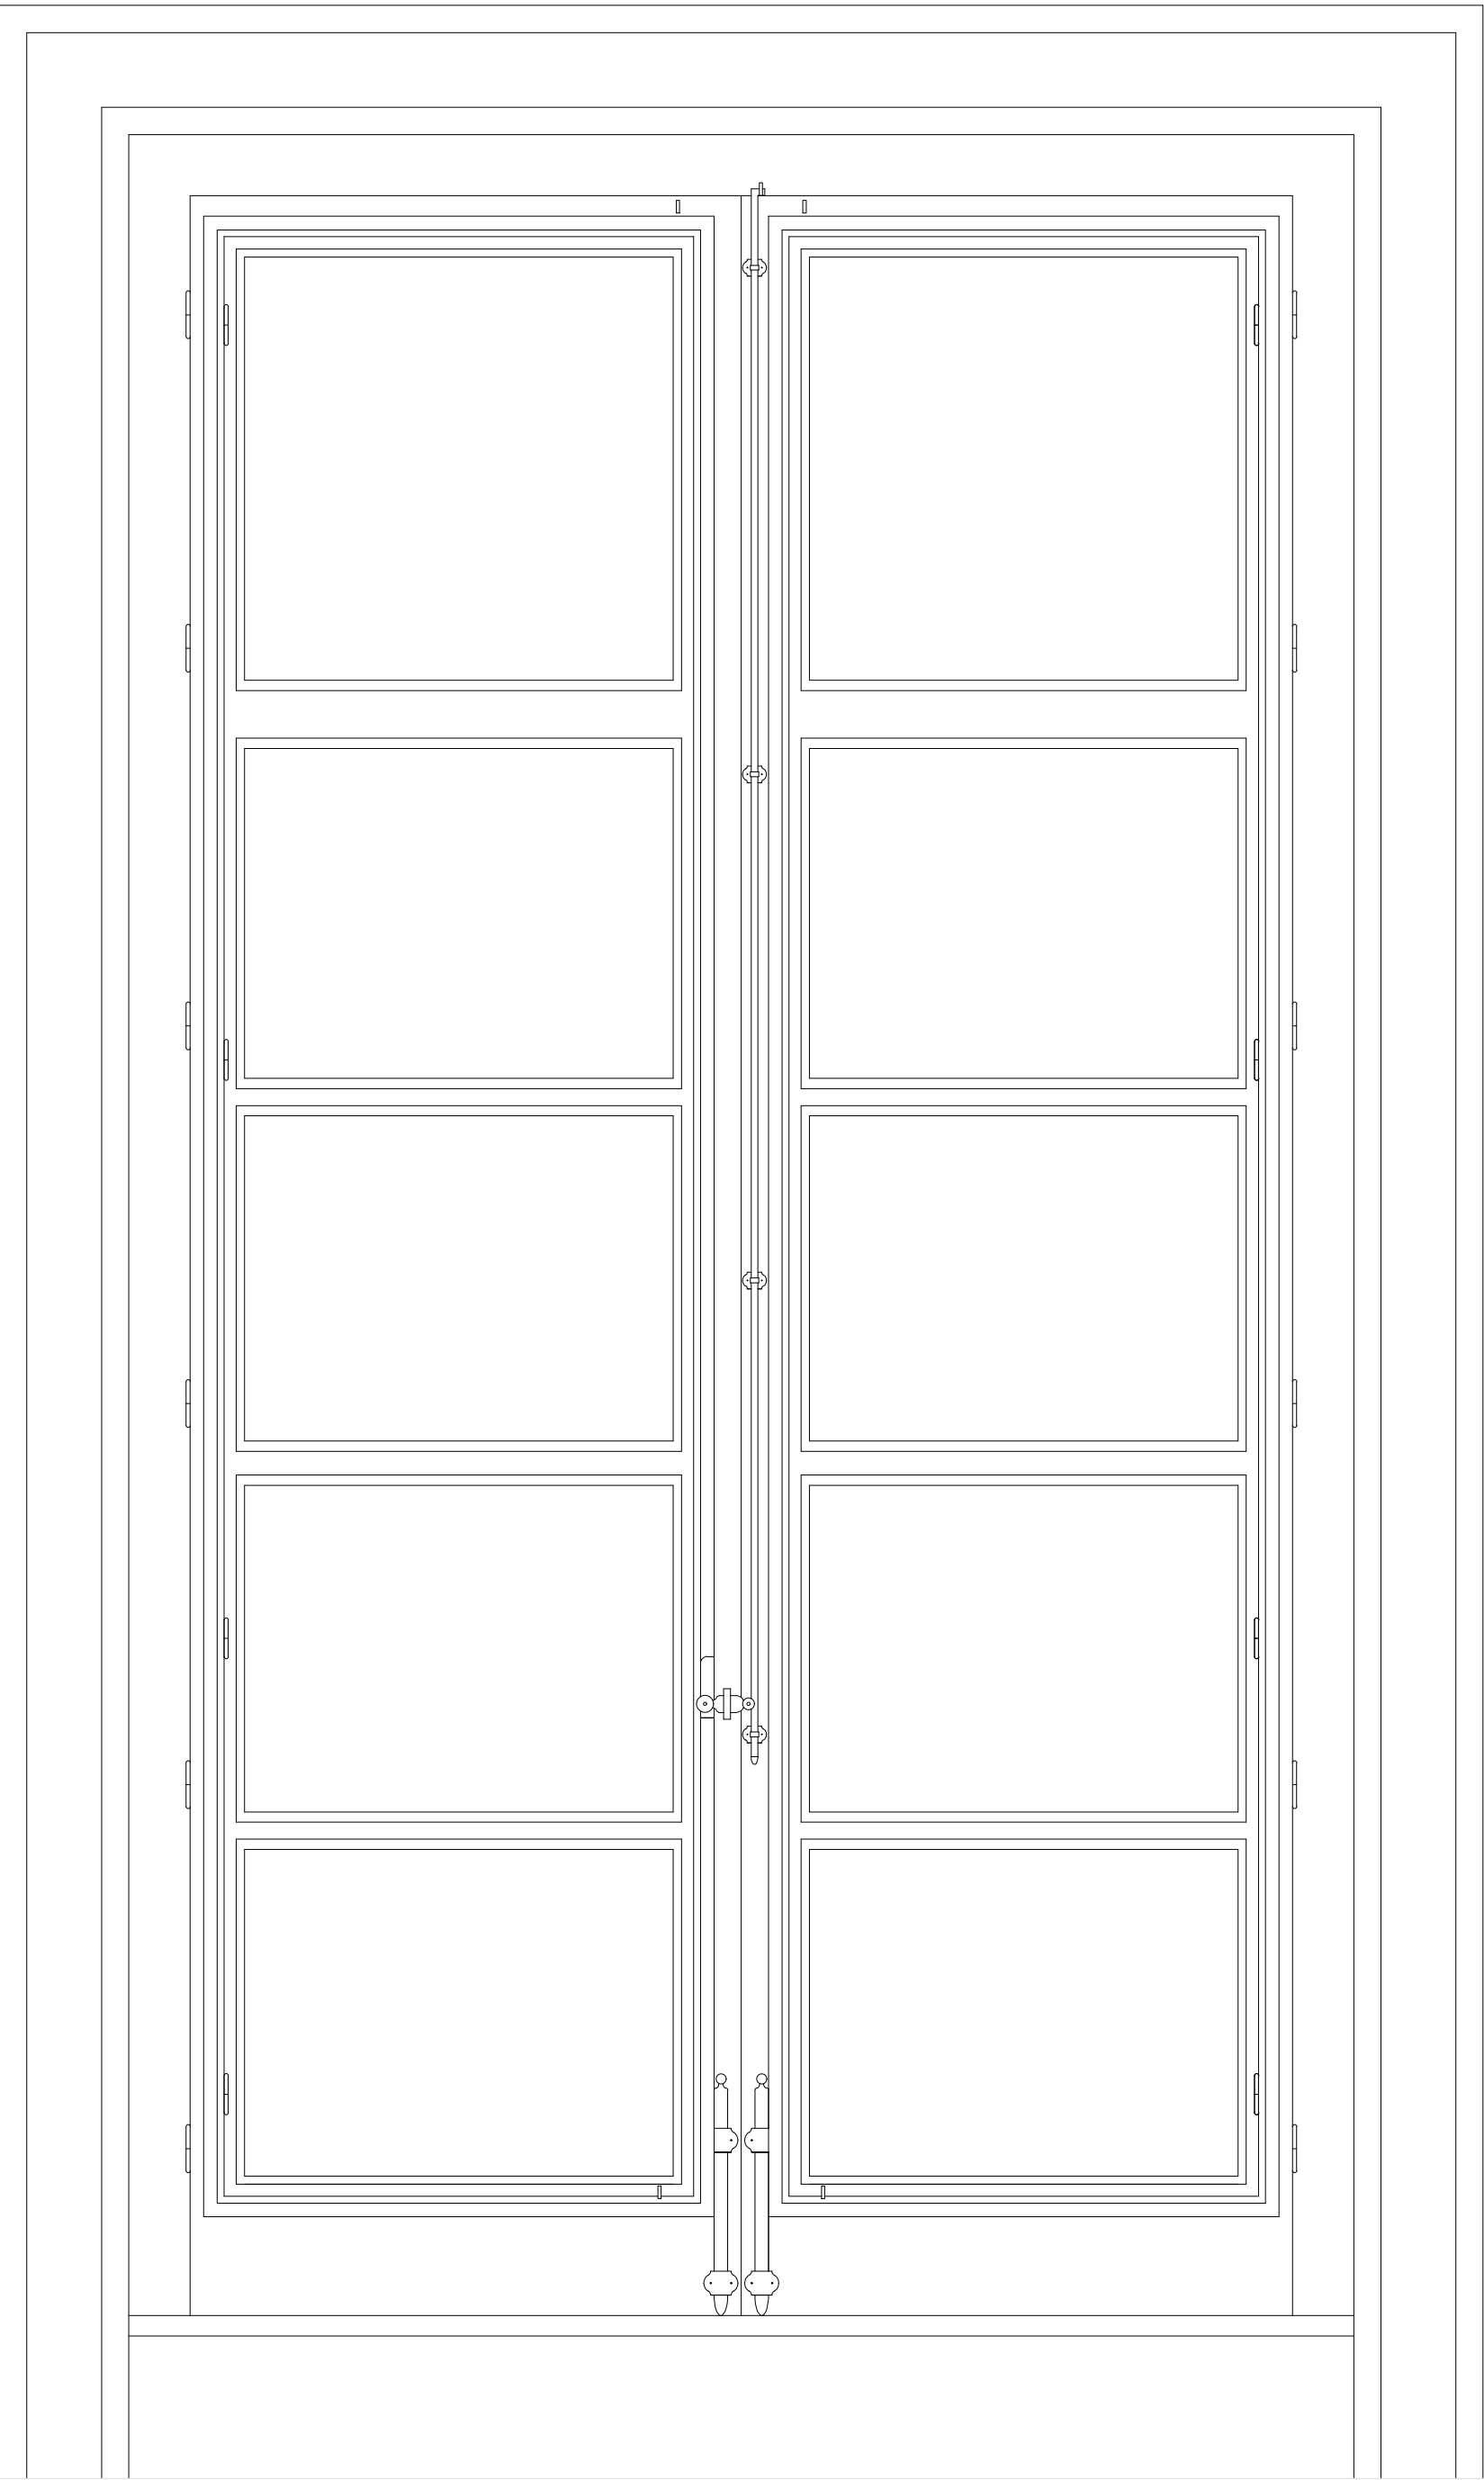


TAVOLA 16 - INFISSO TIPO DEL PIANO PRIMO
PROSPETTO INTERNO - SCALA 1:10

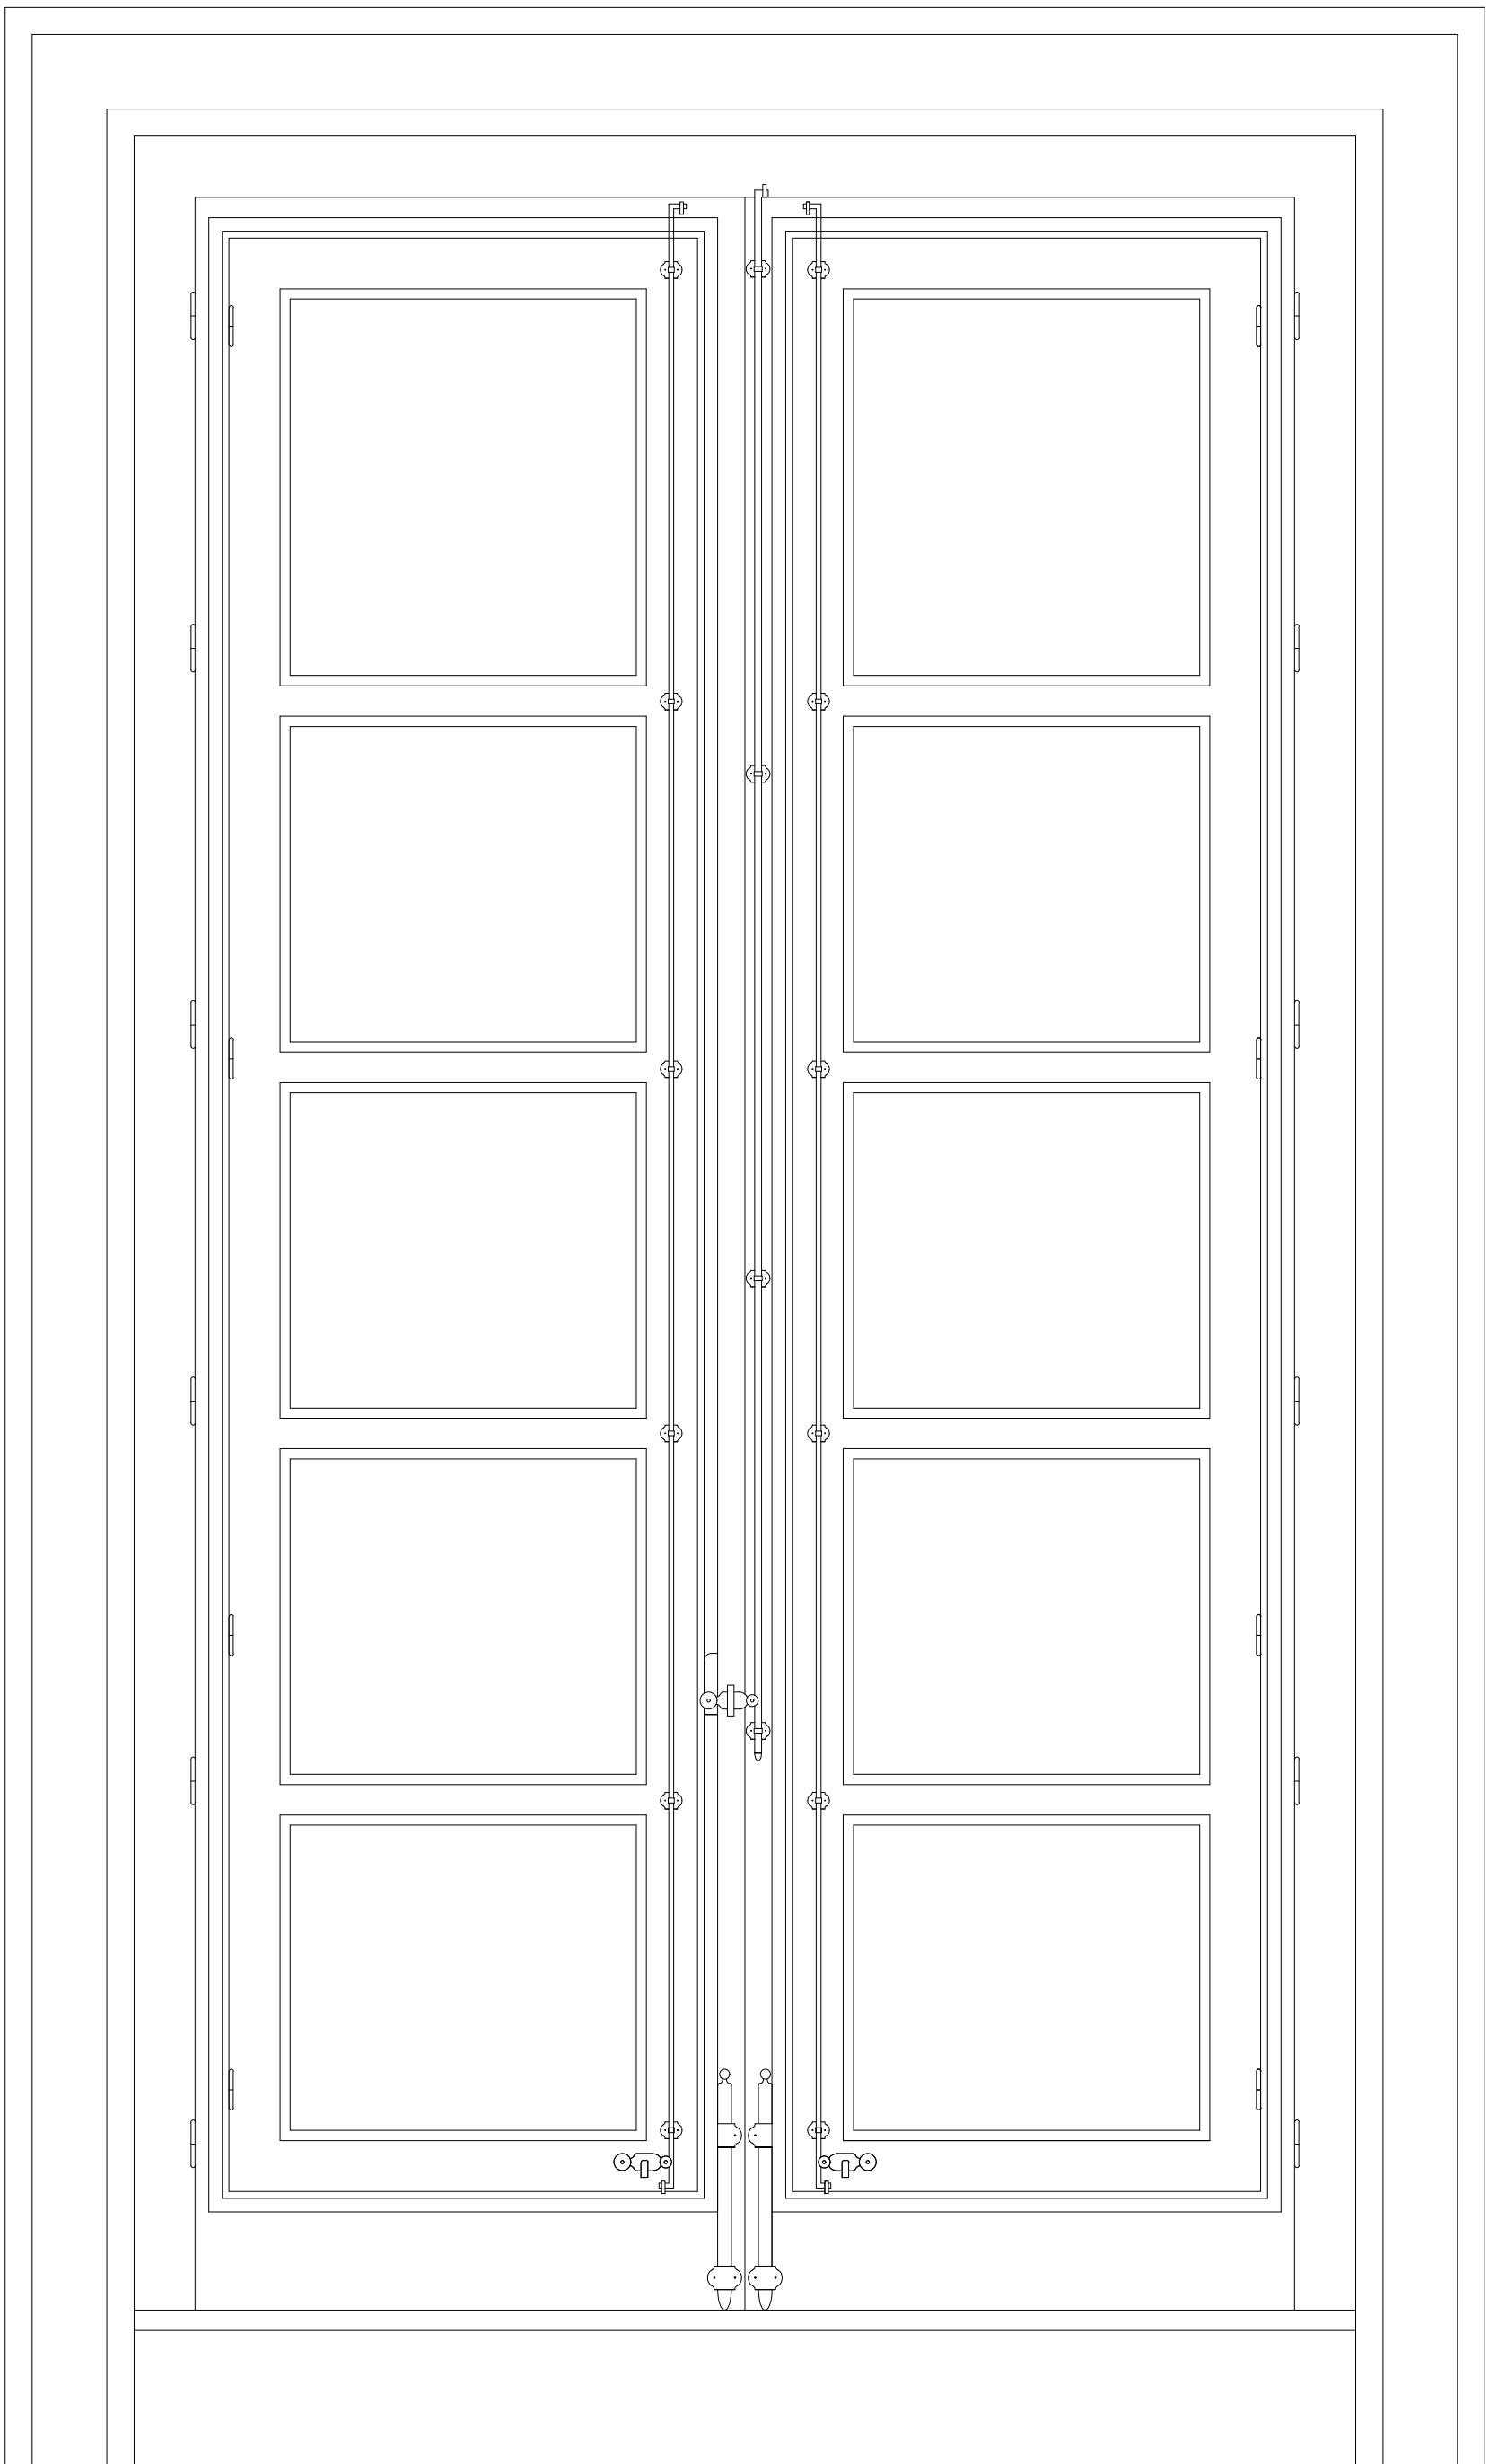


TAVOLA 17 - INFISSO TIPO DEL PIANO PRIMO
PROSPETTO INTERNO CON SCURI - SCALA 1:10

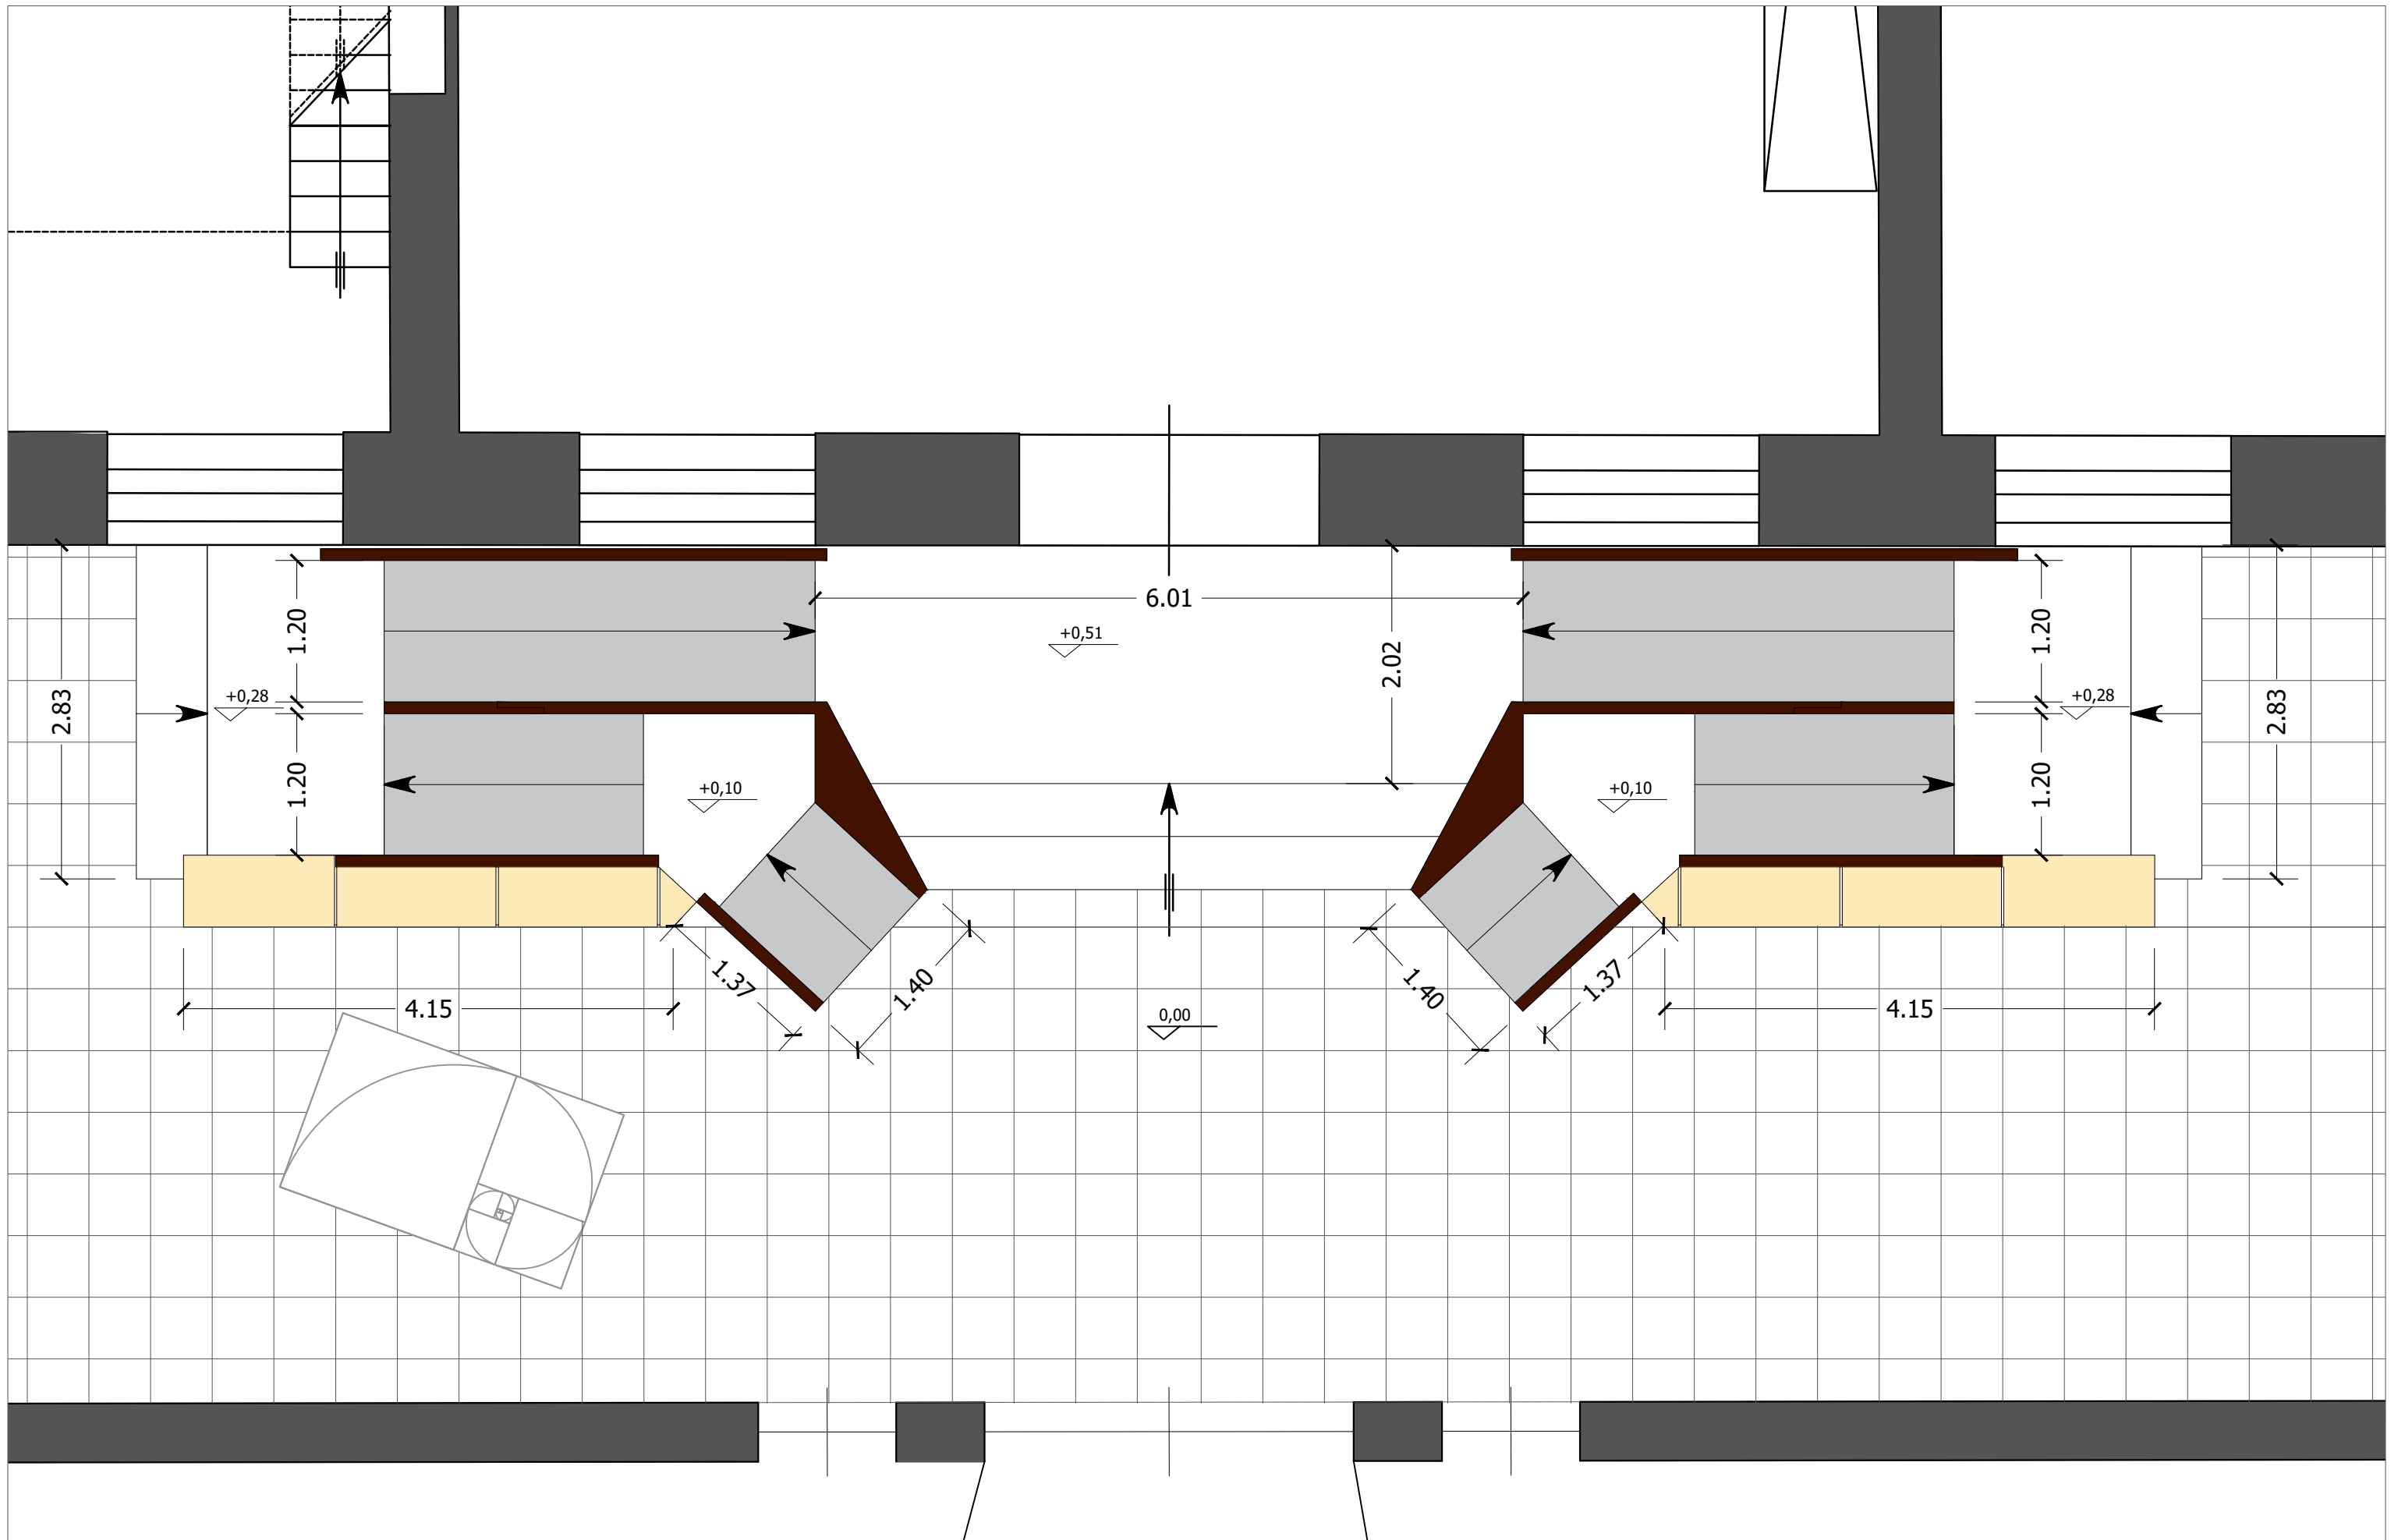


TAVOLA 18 - PARTICOLARE PIANTA PIANO RIALZATO CON RAMPA DISABILI
SCALA 1:50




LEGENDA DELLO STATO DI DEGRADO


(Rif. RACCOMANDAZIONI NORMAL 1/88)




Tinteggiatura posticcia sovrapposta alla finitura originaria caratterizzata da diffusa esfoliazione



Rigonfiamenti e microlesioni dell'intonaco




Distacco di intonaco
a) caduta dello strato di finitura




Distacco di intonaco
b) caduta dell'intero spessore di intonaco



"Patina biologica" consistente in uno strato sottile ed omogeneo costituito da microrganismi di natura biologica



Macchie di umidità con o senza deposito di sostanze organiche e intonaco in fase di distacco



"Efflorescenza" correlata alla formazione di sostanze saline per umidità di risalita capillare




"Degrado" di elementi in cemento armato che compongono elementi modanati




Fratturazione e fessurazione di elementi lapidei




"Presenza di vegetazione"




lesione di lieve entità



lesione di modesta entità



lesione di grave entità



cavidotti e tubazioni impropri



unità esterne di condizionamento